

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月14日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5351 | リコール開始日 | 令和5年7月14日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気装置（エンジンルームハーネス） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンルームハーネスにおいて、開発時の検証不足によりハーネスの配策に不備があり、エンジン制御用コントロールユニット固定用ボルトの先端がハーネス保護材のスリット部に位置した場合、ハーネス保護材内側に入り込み、直接、電線配線と接触しているものが有る。そのため、このまま使用を続けると、電気配線の被覆が損傷し、ボルトの先端が芯線に接触することで短絡し、最悪の場合、走行中にモーターが停止し走行できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジン制御用コントロールユニット固定用ボルトの先端に樹脂キャップを装着する。なお、当該ハーネス被覆が損傷していた場合は修理する。 | | |
| 不具合件数 | 19件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------------------|--------|--|---------------|----------|
| ニッサン | DAA-HC27 6AA-HC27 | 「セレナ」 | HC27-000004 ～ HC27-028930 平成30年1月30日 ～ 令和3年8月23日 | 17,700 | e-POWER車 |
| | DAA-HFC27 6AA-HFC27 | | HFC27-000019 ～ HFC27-121077 平成29年12月27日 ～ 令和3年8月25日 | 109,100 | |
| | (計4型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年12月27日 ～ 令和3年8月25日 | (計 126,800 台) | |