

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和5年7月14日

改善対策届出番号	674	改善対策開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠勝弘 (問い合わせ先：マツダ(株) コールセンター TEL 0120-386-919)		
不具合の部位(部品名)	後退時車両直後確認装置(バックカメラ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックカメラにおいて、電気配線の固定が不適切なため、リアゲートを閉めた時や走行中の車体振動などで振れ、バックカメラと電気配線間の接続端子が摺動することがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続端子の表面被膜が摩耗して剥がれ、腐食することで電気抵抗が増加し、最悪の場合、バックカメラの映像が乱れ、車両後方が確認しにくくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バックカメラを点検し、映像に乱れが認められた場合はバックカメラ一式を新品と交換し、電気配線をシール材で固定する。映像に乱れが認められない場合は電気配線をシール材で固定する。なお、シール材及びバックカメラ一式の準備に時間を要することから、準備ができた段階で開始する。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DK5FW	「CX-3」	DK5FW-100053～DK5FW-210898 平成26年12月16日～平成30年3月29日	44,428	
	LDA-DK5AW		DK5AW-100027～DK5AW-204548 平成26年12月16日～平成30年3月26日	18,512	
	3DA-DK8FW		DK8FW-100010～DK8FW-200333 平成30年4月10日～令和2年10月15日	1,654	
	3DA-DK8AW		DK8AW-100313～DK8AW-200166 平成30年5月22日～令和2年9月30日	946	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
マツダ	6BA-DKEFW	「CX-3」	DKEFW-100002～DKEFW-300326 平成29年6月13日～令和2年10月14日	10,478	
	6BA-DKEAW		DKEAW-100003～DKEAW-300071 平成29年6月13日～令和2年9月3日	2,186	
	5BA-DKLFW		DKLFW-100027～DKLFW-103242 令和2年5月12日～令和2年10月14日	775	
	5BA-DKLAW		DKLAW-100160～DKLAW-100618 令和2年5月27日～令和2年10月1日	126	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月16日～令和2年10月15日	(計79,105台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。