


改善箇所説明図

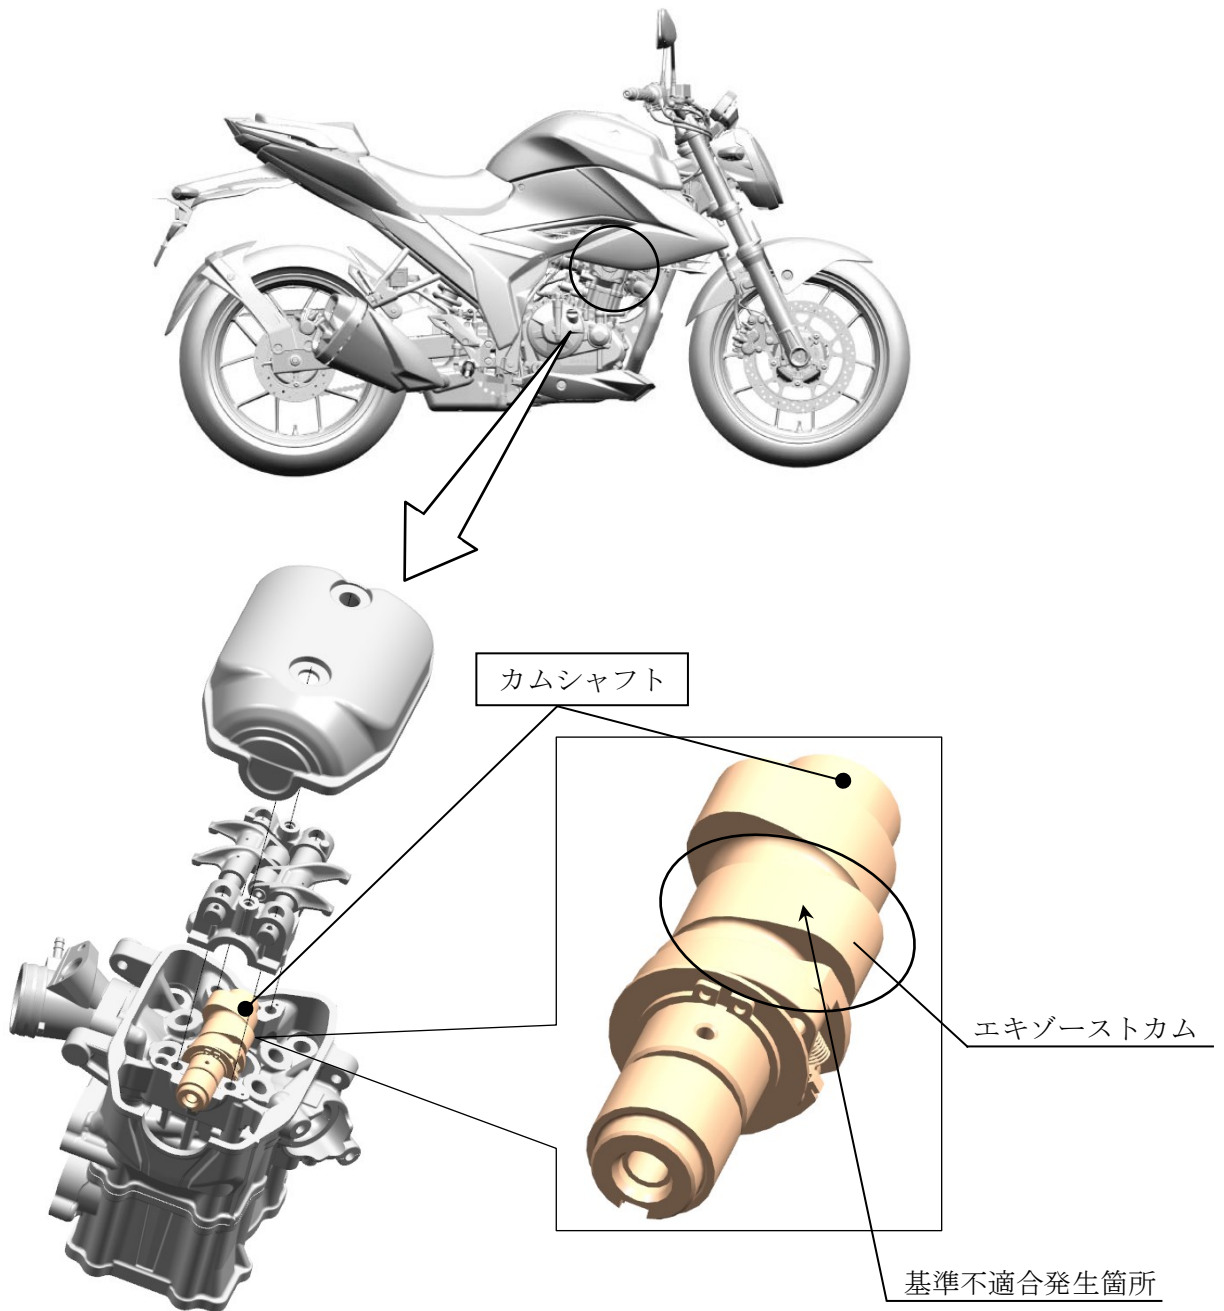

原動機のカムシャフトにおいて、熱処理機のプログラム調整ミスによりエキゾーストカムの熱処理が不適切なため、表面硬度が不足しているものがある。そのため、エキゾーストカムが異常摩耗して異音が発生し、そのまま使用を続けると原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、カムシャフトを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車枠の車台番号打刻部近傍に赤色のシールを貼付する。