連絡先: 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年9月5日

リコール届出番号	外-3673	リコール開始日	令和5年9月10日		
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユク	・ジャパン 製作者名 問い合 ランド	製作国: 英国 製作者名: ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位(部品名)	灯火器(後部ランプ)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	後部灯火器において、配線の組付位置にバラツキがあるため、振動防止用パッドによって配線が押しつけられ灯火器内部のケースと配線が干渉し損傷するおそれがある。そのため、そのまま走行を続けると配線の断線に至り、警告灯が点灯し、 尾灯、制動灯、方向指示器、非常点滅表示灯が作動しないおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、当該配線の状況を確認し、振動防止用パッドを取り外し廃棄し、更に配 線が損傷している場合は、後部灯火器を新品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者: 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。				

車	名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LK9447A		SALKA9A75NA000964~SALKA9A76PA038559 令和4年4月20日~令和5年3月5日	93		
	3BA-LKB447A	レンジローバー	SALKABA78NA000965~SALKABA79PA039051 令和4年4月20日~令和5年3月5日	71		
	3CA-LK93WA		SALKA9AW2NA001044~SALKA9AW1PA035477 令和4年5月6日~令和5年3月5日	117		
	3LA-LK934A	レンジローバー	SALKA9A40PA024923~SALKA9A44PA032832 令和 4 年 11 月 5 日~令和 5 年 2 月 11 日	9		
	3LA-LKB34A	PHEV	SALKABA42PA024686~SALKABA45PA025928 令和5年2月11日	4		
		(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年4月20日~令和5年3月5日	(計294台)	