


改善箇所説明図

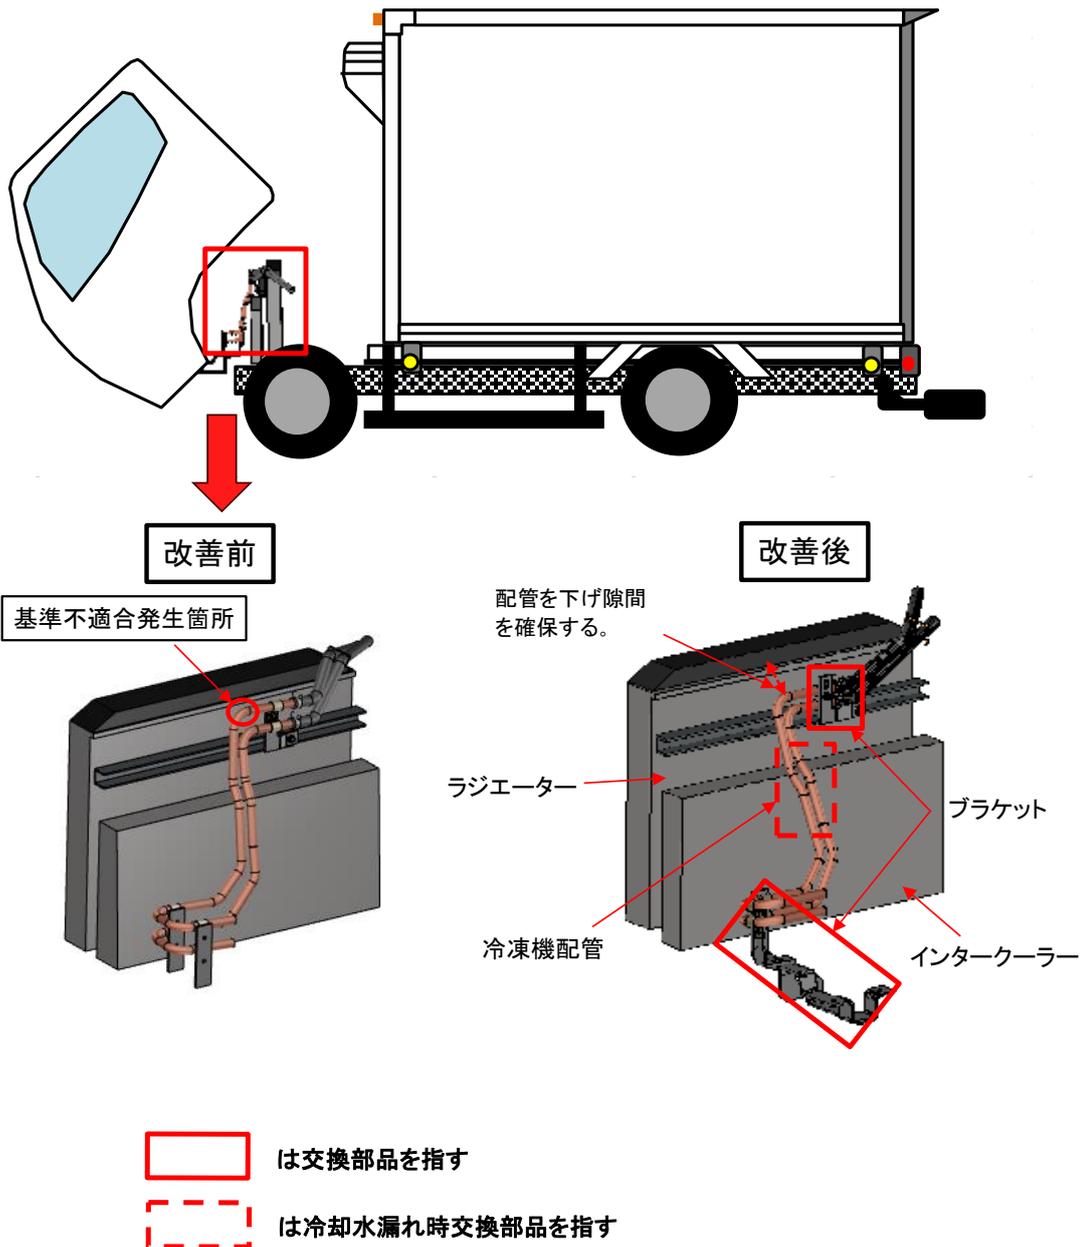

冷蔵冷凍車の保温(加温)装置において、設計時の確認が不十分だったため、冷凍機配管とキャビン裏面の隙間が不足している。そのため車両の経年変化によるキャブサスペンション等のへたりにより、冷凍機配管とキャビン裏面が繰り返し干渉し、冷却水が漏れ、そのままの状態で使用を続けると、車両側の冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴する。

【改善措置の内容】

全車両の冷凍機配管を点検し、形状を見直したブラケットに交換する。なお、冷却水が漏れている場合には、冷凍機配管も併せて交換を行う。

【識別】

荷箱の製造銘板ステッカーに青色の識別シールを貼り付けする。