


改善箇所説明図

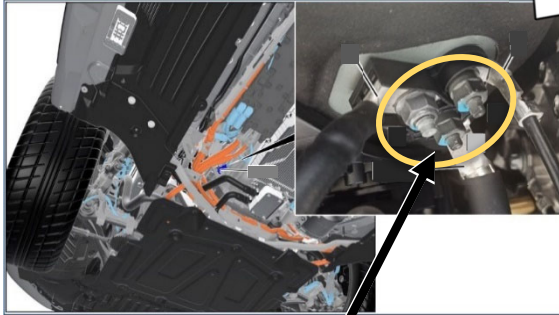

床下（車両前方）



エンジンルーム内（左後方）



不具合発生箇所

ナット

注： は、点検する部位を示す。

エンジンルーム内や床下の 12V, 48V アース配線において、製造時の組付けが不適切なため、ボディーアースのターミナルポイントにナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等で当該ナットが緩み電気抵抗が増加して、発熱することで周囲の部品が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンルーム内や床下の 12V, 48V アース配線のナットの緩みを点検する。緩みがある場合はアース配線やナットの接触面を点検し規定トルクで締め付けなおす。なお、接触面に損傷がある場合や、周囲に溶損がある場合は、関連する部品を新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する