

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年10月5日

リコール届出番号	外-3702		リコール開始日: 令和5年10月5日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株 (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 大貫陽介 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	エンジンマネージメントシステム(MAP ホース)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンマネージメントシステムにおいて、MAP センサー(吸入負圧センサー)用ホースの設計が不適切なため、吸入空気負圧を正しく測定できなくなることがある。 そのため、エンジンECMに誤作動が生じ、そのまま使用を続けると、エンジンストールを起こすおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、MAP ホースを対策品に交換する。				
不具合件数	2 件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内の情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 弊社のインターネットホームページに掲載する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-LUJ660	「トライデント」	SMTLGL10U3MAD5187 ~ SMTLGL10U3NAX9122 令和3年3月8日 ~ 令和3年11月18日	699	
	8BL-LUJ660	「トライデント」	SMTLGL10U3NAI1087 ~ SMTLGL10U3RBP6847 令和3年5月5日 ~ 令和5年7月20日	444	
		「タイガースポーツ」	SMTLGL20U3NAV5234 ~ SMTLGL20U3PBK1652 令和3年9月24日 ~ 令和5年1月24日	273	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年3月8日 ~ 令和5年7月20日	(計1,416台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。