



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

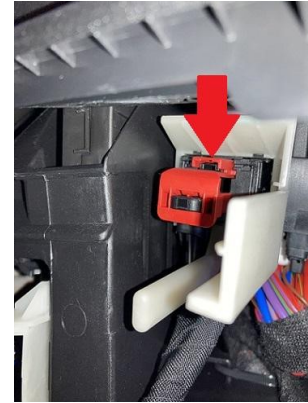


下から見た写真

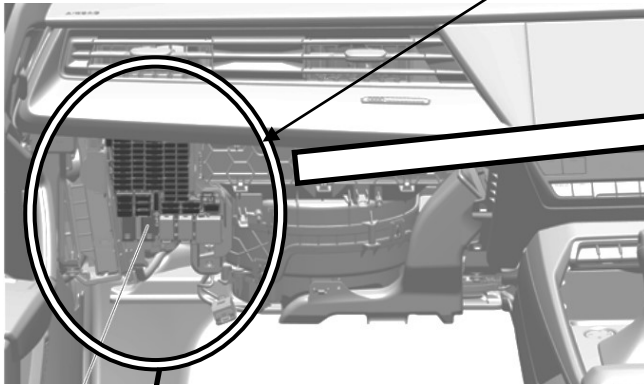

ヒューズホルダーおよび電源供給用のコネクタ

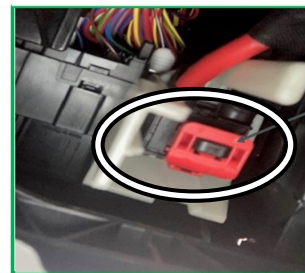

適切な取り付け

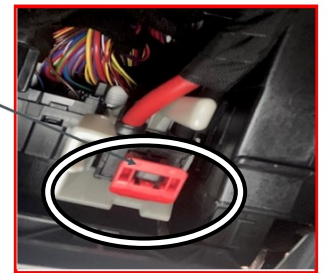

不完全な取り付け

注： は、点検・作業する部品を示す。

車室内のヒューズホルダーにおいて、製造工程の管理が不適切だったため、ヒューズホルダーの電源供給用のコネクタが正しく取り付けられていないものがある。そのため、コネクタが緩み、ヒューズホルダーへ電源が供給されなくなることにより、エンジンの制御、インストルメントディスプレイの表示、ライト類の作動等、種々の車両機能に影響を与えるおそれがあり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズホルダーのコネクタの取り付け状態を点検し、必要に応じてコネクタを正しく取り付ける。

識別：「97H0」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。