


改善箇所説明図①

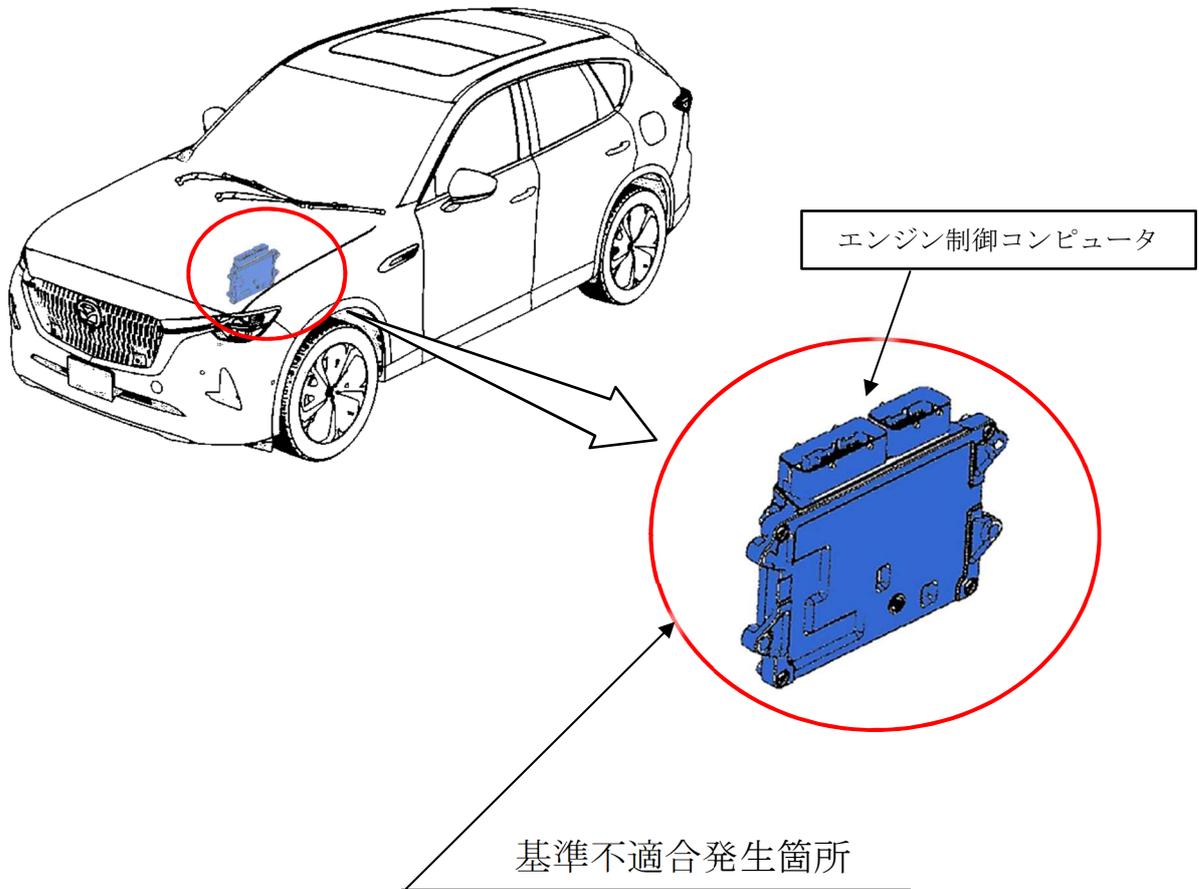

エンジン制御コンピュータにおいて、ハイブリッドシステムの起動条件が不適切なため、プッシュボタンスタートをオフしてから約8秒後にオンして再始動した場合、マイルドハイブリッド用バッテリーのリレー回路が接続できないことがある。そのため、メータに「ハイブリッドシステム異常」のメッセージが表示され、エンジン警告灯も点灯してトランスミッションがNレンジに固定され、走行できなくなるおそれがある。また、プッシュボタンスタートをオフしてから約90秒以内はエンジンを始動できない。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：右リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト(上側)の頭に黄ペンを塗布する。

注)  は、プログラムを修正する部品を示す。