

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和5年10月26日

改善対策届出番号	679	改善対策開始日	令和5年10月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠勝弘 (問い合わせ先：マツダ(株) コールセンター TEL 0120-386-919)		
不具合の部位(部品名)	安全運転支援システム(サイドレーダーセンサ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドレーダーセンサにおいて、情報処理プログラムが不適切なため、センサが電波を出す角度を補正するための記録情報が、システム遮断時に消失することがある。そのため、センサが対象物の位置を正しく認識できず、前進あるいは後退時に警報音や被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。また、衝突の可能性がないにもかかわらず、警報音が鳴り、最悪の場合、急制動がかかるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、サイドレーダーセンサの制御プログラムを対策プログラムに修正する。なお、サイドレーダーセンサの記録情報が消失している場合は、サイドレーダーセンサを対策品に交換する。		
不具合件数	67件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。または、車両のセンターディスプレイ画面へのメッセージ表示にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
マツダ	3CA-KH3R3P	「CX-60」	KH3R3P-100013~KH3R3P-110178 令和4年7月5日~令和5年4月4日	10,165	
	3DA-KH3P		KH3P-100015~KH3P-107286 令和4年11月18日~令和5年4月4日	7,272	
	5BA-KH5P		KH5P-100009~KH5P-102429 令和4年12月14日~令和5年4月4日	2,421	
	5LA-KH5S3P		KH5S3P-100004~KH5S3P-100816 令和4年10月19日~令和5年4月4日	813	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月5日~令和5年4月4日	(計20,671台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。