


# 改善箇所説明図

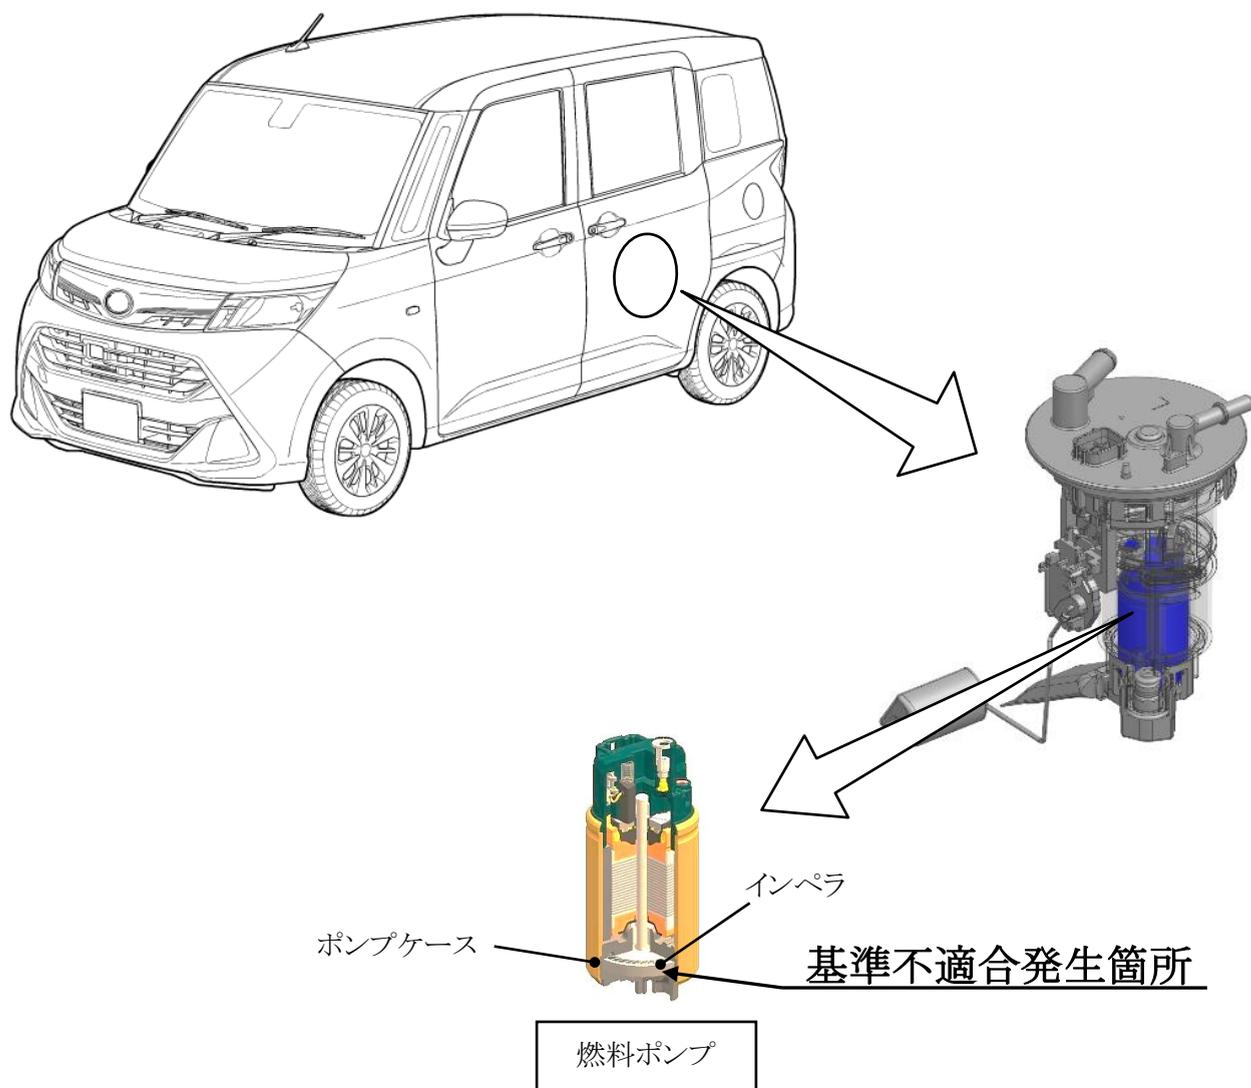

注:  は交換部品を示す。

燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。

## 識別

改善済車両には、車台番号打刻ハイフン後2桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。