

# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



《誤配策状態》

一側配線




PDM

車両前方 →

PDM ブラケット

+側配線

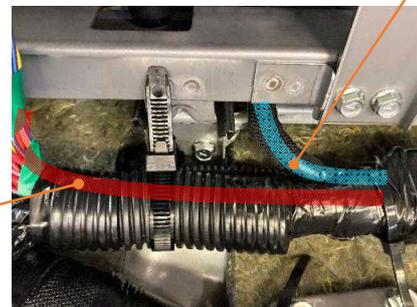

《正規配策状態》

運転席左側に PDM (Power Distribution Module: ヒューズ&リレーボックス) を搭載した大型トラックにおいて、PDM の電源用プラス側配線が誤配索されているものがある。そのため、当該配線が PDM ブラケットとの干渉により損傷して短絡すると、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、PDM の電源用プラス側配線の配索を点検し、誤配索されていた場合は正規状態に配索し直す。  
また、当該電線に損傷が認められた場合は補修する。

注：  は誤配索されていた場合に、正規状態に配索し直す部品を示す。

識別：作業完了車には、ステアリングコラム裏のブラケット側面に青色ペイントを塗布する。