

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月24日

リコール届出番号	5440	リコール開始日	令和6年1月24日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(ドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席ドアにおいて、側面衝突時のドアロックの作動に関する検証が不十分であったため、衝突時にパワードアロックが作動することがある。そのため、衝突時に全てのドアが施錠され、乗員の救出に時間を要するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席のドアロックを対策品と交換するとともに取扱説明書に記載のあるキーの操作方法を修正する。なお、対策品の供給に時間を要することから、ご希望されるお客様にはドアロック操作にキーが使用できずリモコン操作のみに制限されるが、衝突時に施錠されない暫定措置を行い、部品の準備が整い次第、改めて案内し対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0000067~LA250S-0239782 平成27年8月31日~令和5年6月9日	239,616	
	5BA-LA250S				
	3BA-LA250S				
	DBA-LA260S	LA260S-0000065~LA260S-0048615 平成27年8月31日~令和5年6月9日	48,530		
	5BA-LA260S				
	3BA-LA260S				
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0000052~LA250A-0028620 平成28年8月31日~令和5年6月9日	28,324	
	5BA-LA250A				
	3BA-LA250A				
	DBA-LA260A	LA260A-0000053~LA260A-0006375 平成28年8月31日~令和5年6月9日	6,270		
	5BA-LA260A				
	3BA-LA260A				
	(計12型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月31日~令和5年6月9日	(計 322,740 台)	