


# 改善箇所説明図

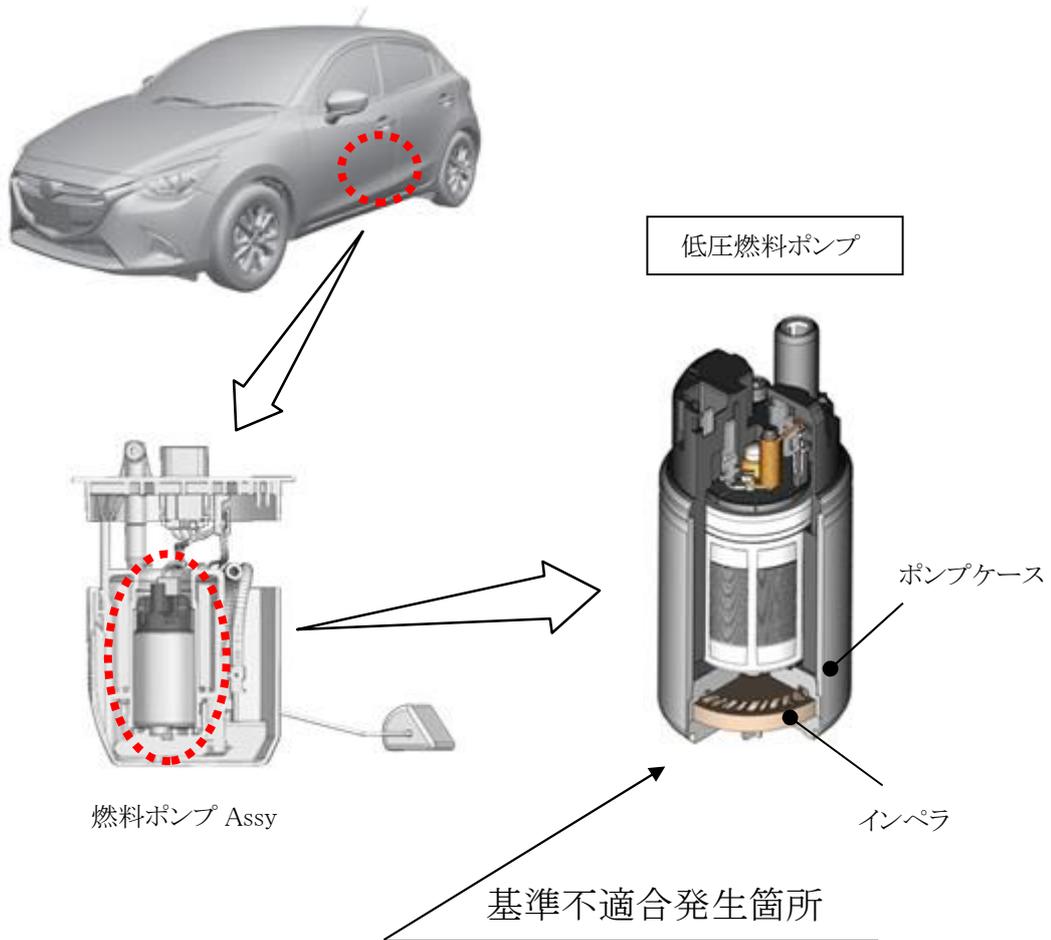

ガソリンエンジンの低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容  
全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、改めて案内する。

識別： 車台番号打刻のハイフン後一番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

Abarth 124 Spider はリレー&フューズブロック・アッパカバーの裏に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。