

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月21日

リコール届出番号	5455	リコール開始日	令和6年2月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	①動力伝達装置（自動変速機） ②後方等確認装置（パノラミックビューモニター用制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①自動変速機（トランスミッション）において、多板クラッチのディスク形状および駆動伝達に関する制御の検討が不十分なため、ニュートラルレンジにシフトした際にクラッチが切り離されないものがある。そのため、駆動力が伝達され、ブレーキペダルが踏まれていないと車両が動き出すおそれがある。 ②パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないことがある。そのため、保安基準第44条（後写鏡等の基準）に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、トランスミッション用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 ②全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	①0件 ②28件	事故の有無	①②無し
発見の動機	①海外市場からの情報による。 ②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3DA-FJA300W	「ランドクルーザー」	FJA300-4000109～FJA300-4076710 令和 3年 6月23日～令和 6年 1月12日	7,528	①
	3BA-VJA300W		VJA300-4000103～VJA300-4132662 令和 3年 3月24日～令和 6年 1月15日	19,962	①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	4BA-MXGA10	「カローラクロス」	MXGA10-1000001～MXGA10-1000784 令和 5年10月 4日～令和 5年11月30日	377	②
レクサス	3BA-VJA310W	「LX600」	VJA310-4000102～VJA310-4011166 令和 3年11月10日～令和 4年 8月31日	1,346	①、②
	3BA-VJA310W改		VJA310-4011135～VJA310-4045879 令和 4年 9月 1日～令和 6年 1月15日	3,735	①
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 3年 3月24日～令和 6年 1月15日	(計32,948台)	

① 32,571 台  
② 1,723 台  
(内数) ①+② 1,346 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。