

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年5月23日

リコール届出番号	5482	リコール開始日	令和6年5月24日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントスタビライザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントスタビライザにおいて、製造工程の管理が不適切なため、パイプ内部に塗装前の化成液が多量に残留し、水素脆化によって強度が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振じり力によってスタビライザが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントスタビライザの識別ペイントを確認し、該当する生産工場製のものは良品と交換する。		
不具合件数	123件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S 6BA-LA650S	「タント」	LA650S-0000097~LA650S-0066626 令和元年6月24日~令和2年1月6日	66,154	
			LA650S-1000063~LA650S-1017582 令和元年10月23日~令和2年1月8日	17,501	
	5BA-LA660S 6BA-LA660S		LA660S-0000078~LA660S-0016761 令和元年6月24日~令和2年1月6日	16,485	
スバル	5BA-LA650F 6BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0000063~LA650F-0003098 令和元年6月29日~令和2年1月6日	3,015	
	5BA-LA660F 6BA-LA660F		LA660F-0000060~LA660F-0001382 令和元年7月2日~令和元年12月26日	1,316	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月24日~令和2年1月8日	(計 104,471 台)	

交換修理用部品として出荷し、修理等で組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S	「タント」	LA650S-0074669 令和2年2月21日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年2月21日	(計 1 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象個数	備考
スタビライザ バー FR	48811-B2130	令和元年8月29日～令和2年4月24日	7	タント用

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。