

# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エア抜きライン

注)  は、擦れ箇所がないか点検し、耐摩耗性の布製接着テープを巻いて補強する部品を示す。損傷が確認された場合は交換する。

## 不具合の内容

冷却水のエア抜きラインにおいて、取り回しが不適切なため、エア抜きラインがエンジンワイヤーハーネスと干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア抜きラインに穴が空き、冷却水が漏れるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エア抜きラインに擦れ箇所がないか点検し、耐摩耗性の布製接着テープを巻いて補強する。損傷が確認された場合は、エア抜きラインを交換する。

識別：左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。