


改善箇所説明図

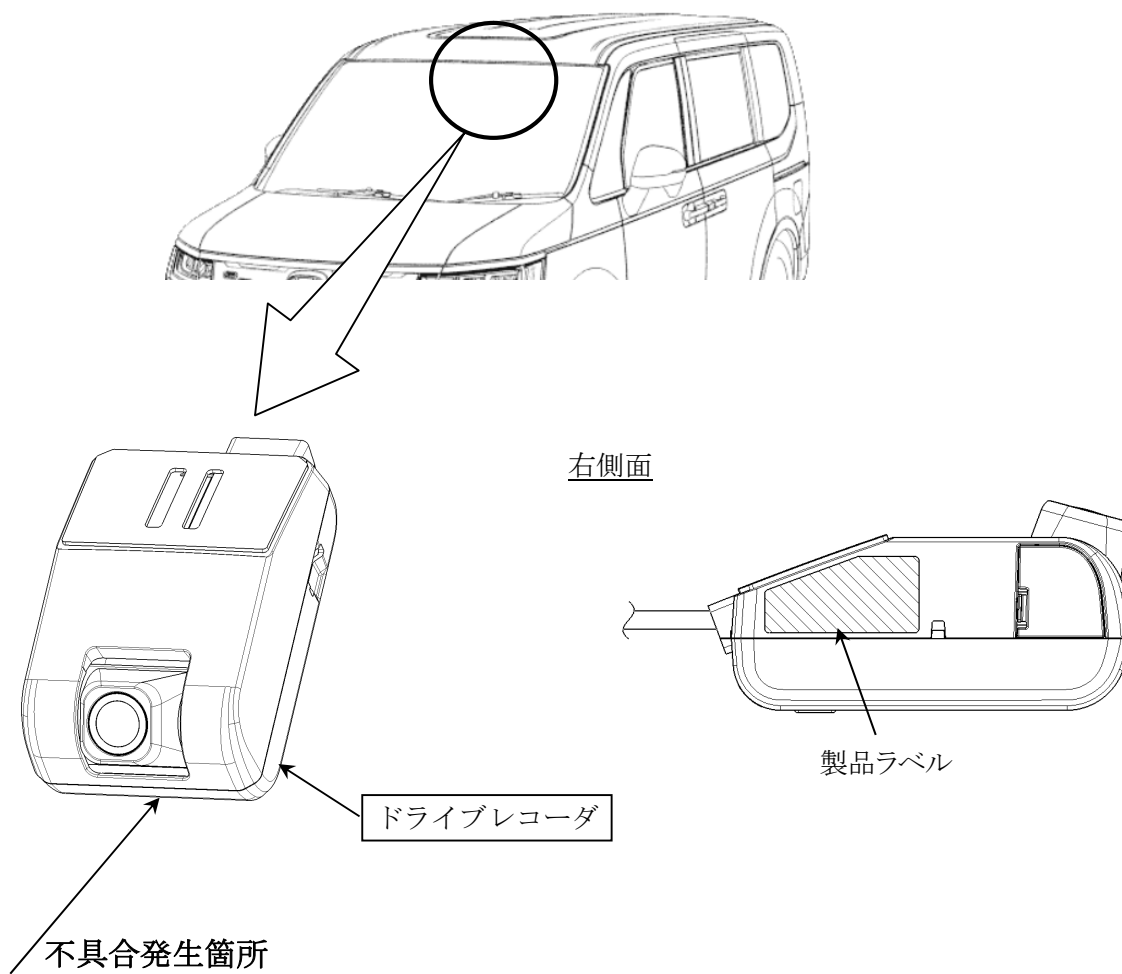

後付け用品として販売したドライブレコーダの制御プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオンした際に、ドライブレコーダが起動した状態で録画機能が停止することがある。また、イグニッションスイッチをオフにしてもドライブレコーダに動作電流が流れ続けるため、車両を使用せずに数日間駐車した場合、バッテリーが上がり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

対象の製品が装着されている車両について、ドライブレコーダの制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、バッテリーの状態を点検し、異常がある場合は新品に交換する。

注： は書き換え部品を示す。

識別：ドライブレコーダに貼付された製品ラベルの部品番号前部に緑色ペイントを塗布する。