


## 改善箇所説明図

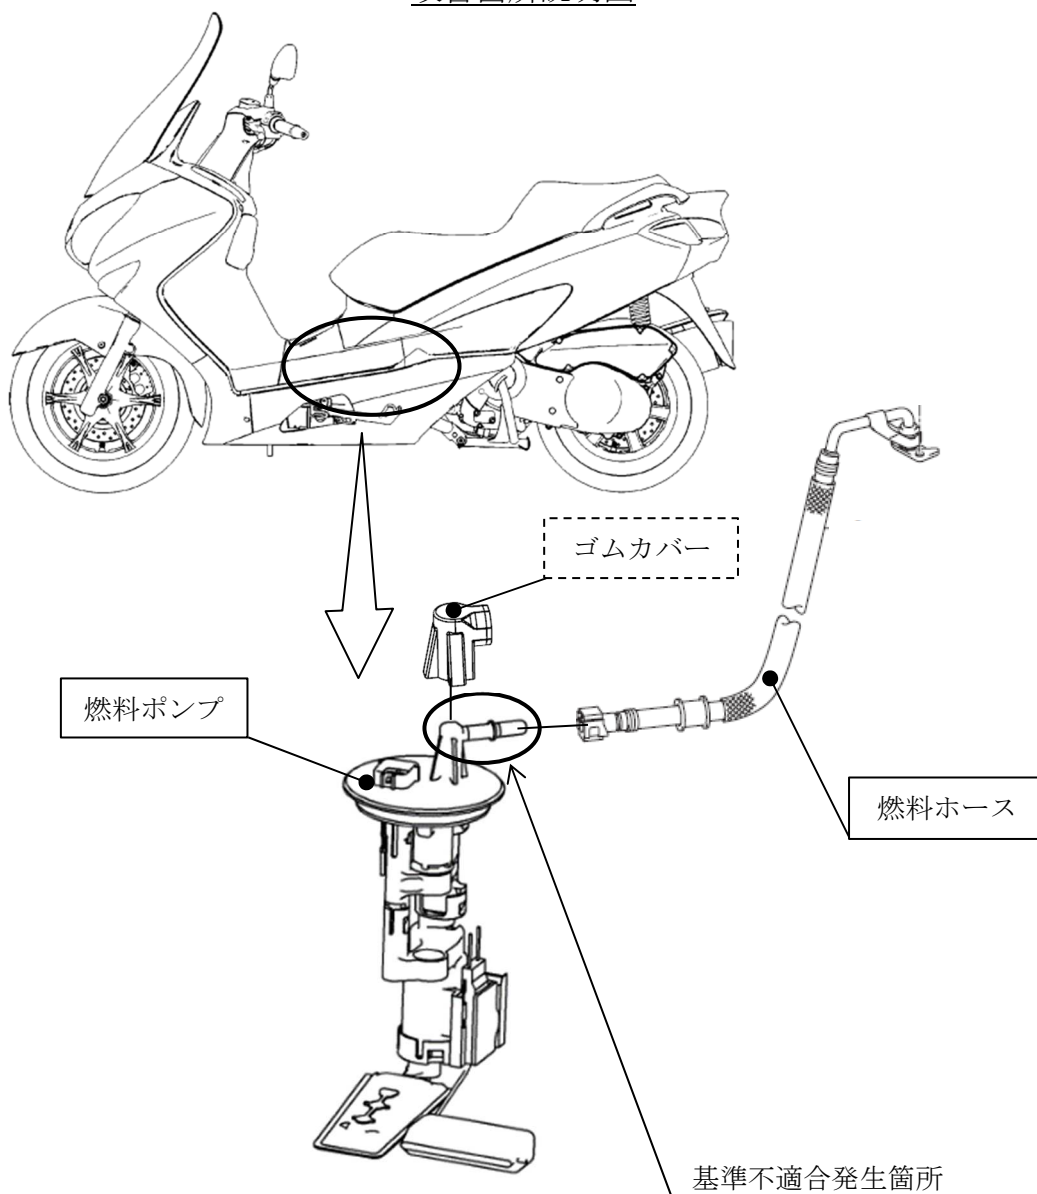

燃料ポンプにおいて、燃料ホースとの接続構造が不適切なため、塩害を受ける環境で使用した場合、樹脂製吐出口表面に亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると、亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。

### 改善内容

全車両、燃料ポンプを新品に、燃料ホースを対策品に交換し、燃料ポンプの吐出口部にゴムカバーを追加する。

注：  は交換部品を示す。  
 は追加部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に赤色のシールを貼付する。