

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月10日

リコール届出番号	外-3890	リコール開始日	令和6年10月11日	
届出者の氏名又は名称	广汽本田汽车有限公司 総経理 : 森山 克英 〔 製作国 : 中華人民共和国 製作者名 : 广汽本田汽车有限公司 〕 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 : 三部 敏宏 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (コンビネーションメータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータの警告表示プログラムが不適切なため、踏み間違い衝突軽減システムの各機能 (近距離衝突軽減制動機能、誤発進抑制機能及び後方誤発進抑制機能) の故障時に、コンビネーションメータ内のブレーキシステム警告灯が点灯しない。そのため、協定規則第 13H 号に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータの警告表示プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール、アプリ等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-RC5	「ODYSSEY」	RC5-1000047~RC5-1012765 令和5年10月24日~令和6年9月2日	12,190	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月24日~令和6年9月2日	(計12,190台)	