

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月18日

リコール届出番号	外 3891	リコール開始日	令和6年10月18日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクティブセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：パイエリシエ モトーレン ヴェルケ社		
不具合の部位（部品名）	駆動装置（リバース制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リバース制御ユニットにおいて、製造指示が不十分なため、組立工程時のシーリング不良により、ユニット内に水分が侵入し内部の電気コンタクトが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ユニット内で過熱され電子回路が熱損傷し機能不良になり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当面の措置として、当該ユニットの機能を停止する。なお、対策が決定しだい恒久対策を実施する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの報告		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L1106M6D61750 ～ WB10L1108M6E45889 令和2年10月2日 ～ 令和3年3月30日	411 台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L210XM6D60851 ～ WB10L2100M6E56777 令和2年10月1日 ～ 令和3年4月23日	175 台	
	8BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L110XN6F07441 ～ WB10L1102R6K52772 令和3年10月6日 ～ 令和6年7月8日	316 台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L2106N6F40443 ～ WB10L2109R6K07186 令和4年1月17日 ～ 令和6年4月9日	227 台	

		「BMW R18 B」	WB10L3107N6F32261 ~ WB10L3108R6K49211 令和3年12月13日 ~ 令和6年7月1日	237 台	
		「BMW R18 Roctane」	WB10N6102R6J30808 ~ WB10N610XR6J57612 令和5年10月16日 ~ 令和6年1月10日	161 台	
		「BMW R18 Transcontinental」	WB10L4106N6F32273 ~ WB10L4101R6K27878 令和3年12月13日 ~ 令和6年5月17日	210 台	
	(計2型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年10月1日 ~ 令和6年7月8日	(計 1,737 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。