

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年10月28日

リコール届出番号	外-3887	リコール開始日	令和6年10月28日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの製造不良により、排気ガス再循環装置 (EGR) モジュール上のバイパスフラップのボルトが正しく締め付けられていない。そのため、当該ボルトが緩む可能性があり、当該装置から排出ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールのバイパスフラップのボルト周辺の煤の痕跡を確認し、煤がある場合は排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールを交換し、無い場合はボルトを締め付け直し。		
不具合件数	3件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3CA-JU8230A	「BMW X5 xDrive 35d」	WBA12EV0309T40644 ~ WBA12EV0X09T67517 令和5年7月28日 ~ 令和5年8月19日	39	
	3CA-12EY30S	「BMW X6 xDrive35d」	WBA12EY0509T43735 ~ WBA12EY0309T67399 令和5年7月31日 ~ 令和5年8月19日	41	
	3CA-22EN30	「BMW X7 xDrive40d」	WBA22EN0109P83489 ~ WBA22EN0309P99774 令和4年11月28日 ~ 令和4年12月13日	25	
			WBA22EN0509R00328 ~ WBA22EN0009R99480 令和4年12月13日 ~ 令和5年3月17日	263	
			WBA22EN0409S05466 ~ WBA22EN0509S99633 令和5年3月23日 ~ 令和5年6月17日	238	
			WBA22EN0009T00851 ~ WBA22EN0X09T67974 令和5年6月20日 ~ 令和5年8月19日	135	
	3CA-22EJ30	「BMW 740d xDrive」	WBA22EJ070CL87012 ~ WBA22EJ0X0CL87019 令和4年10月13日 ~ 令和4年10月26日	4	
			WBA22EJ070CM11616 ~ WBA22EJ090CM98662 令和4年11月2日 ~ 令和5年2月23日	221	
			WBA22EJ050CN01220 ~ WBA22EJ010CN91157 令和5年2月27日 ~ 令和5年6月23日	69	

			WBA22EJ010CP00992 ~ WBA22EJ040CP30794 令和5年7月4日 ~ 令和5年8月2日	7	
	4型式	4車種	(製作期間の全体範囲) 令和4年10月13日 ~ 令和5年8月19日	計1,042台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。