


改善箇所説明図③

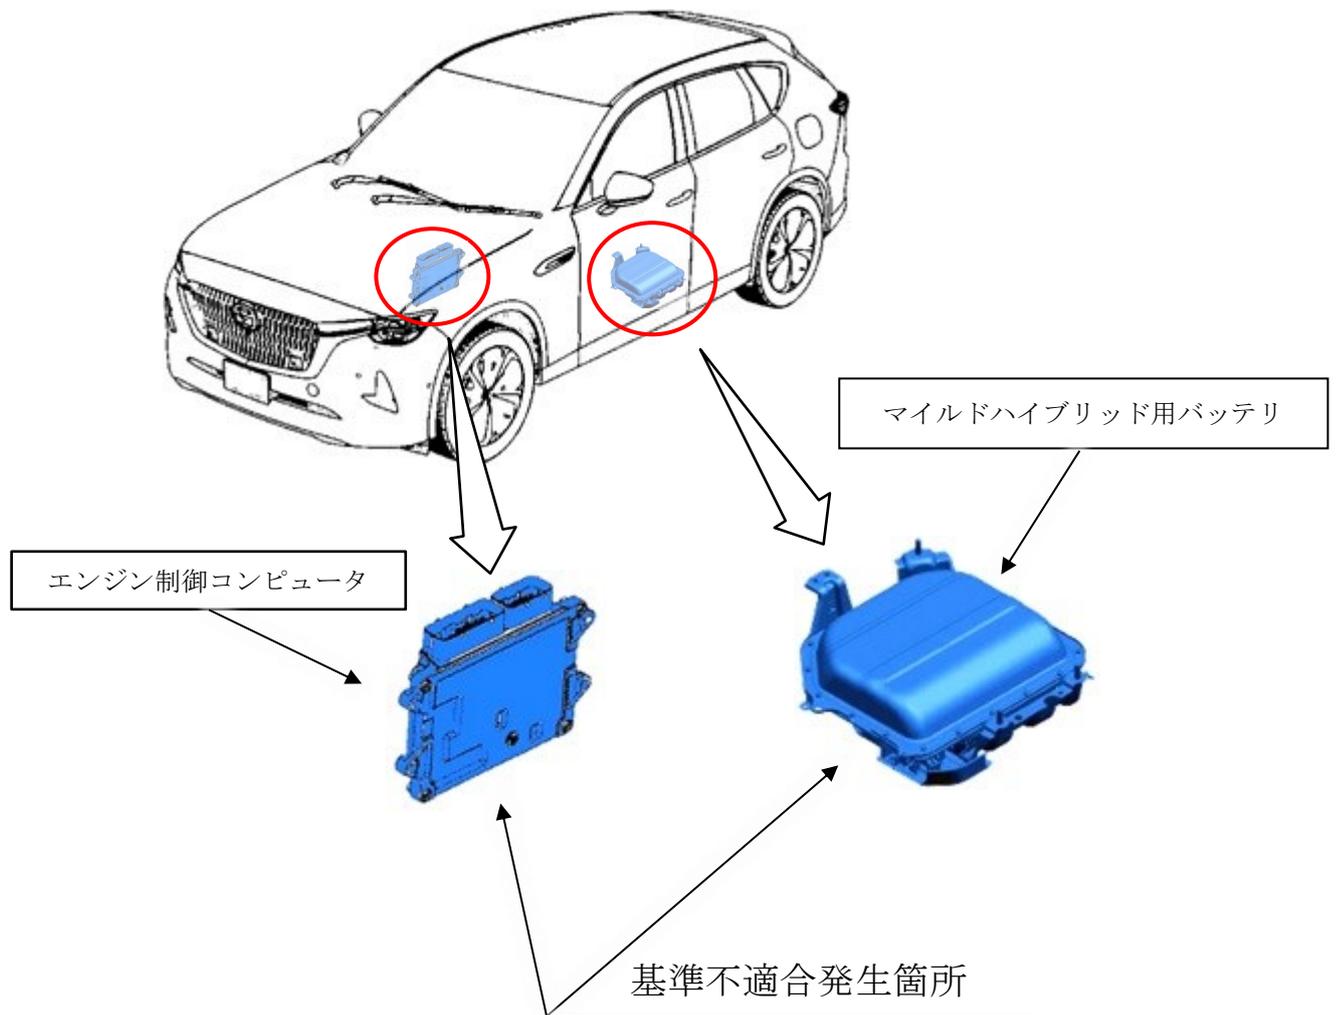

マイルドハイブリッド車のエンジン制御コンピュータとマイルドハイブリッド用バッテリーにおいて、バッテリー制御が不適切なため、バッテリー内部のセルに電圧差が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると電圧差が大きくなり、エンジン始動時に故障判定してエンジン警告灯が点灯し、メータに「ハイブリッドシステム異常」のメッセージが表示され、モータアシストが停止するおそれがある。有車速アイドリングストップ時に故障判定すると、最悪の場合、エンジンが再始動できずエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータとマイルドハイブリッド用バッテリーの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：車台番号打刻のハイフン後5番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注) は、プログラムを修正する部品を示す。