

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年11月1日

改善対策届出番号	701	改善対策開始日	令和6年11月1日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（バキュームポンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置へ負圧を供給するためのバキュームポンプにおいて、内部チェックバルブの材質が不適切なため、厳寒期に氷点下を大きく下回る状況ではチェックバルブに付着した水分が凍結して固着することがある。そのため、ブレーキ倍力装置へ負圧が供給されず、ブレーキペダルの操作力が増加し、制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バキュームポンプを対策品と交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要するため、北海道、東北地区から順次交換を行う。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101～CV1W-1308081 平成24年12月18日～平成31年1月7日	58,297 台	
	3DA-CV1W		CV1W-2100201～CV1W-5004010 平成31年2月8日～令和6年1月26日	77,754 台	
	3DA-GK9W	「エクリプスクロス」	GK9W-0100101～GK9W-0200919 令和元年5月27日～令和2年10月26日	2,788 台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月18日～令和6年1月26日	(計 138,839 台)	