


改善箇所説明図

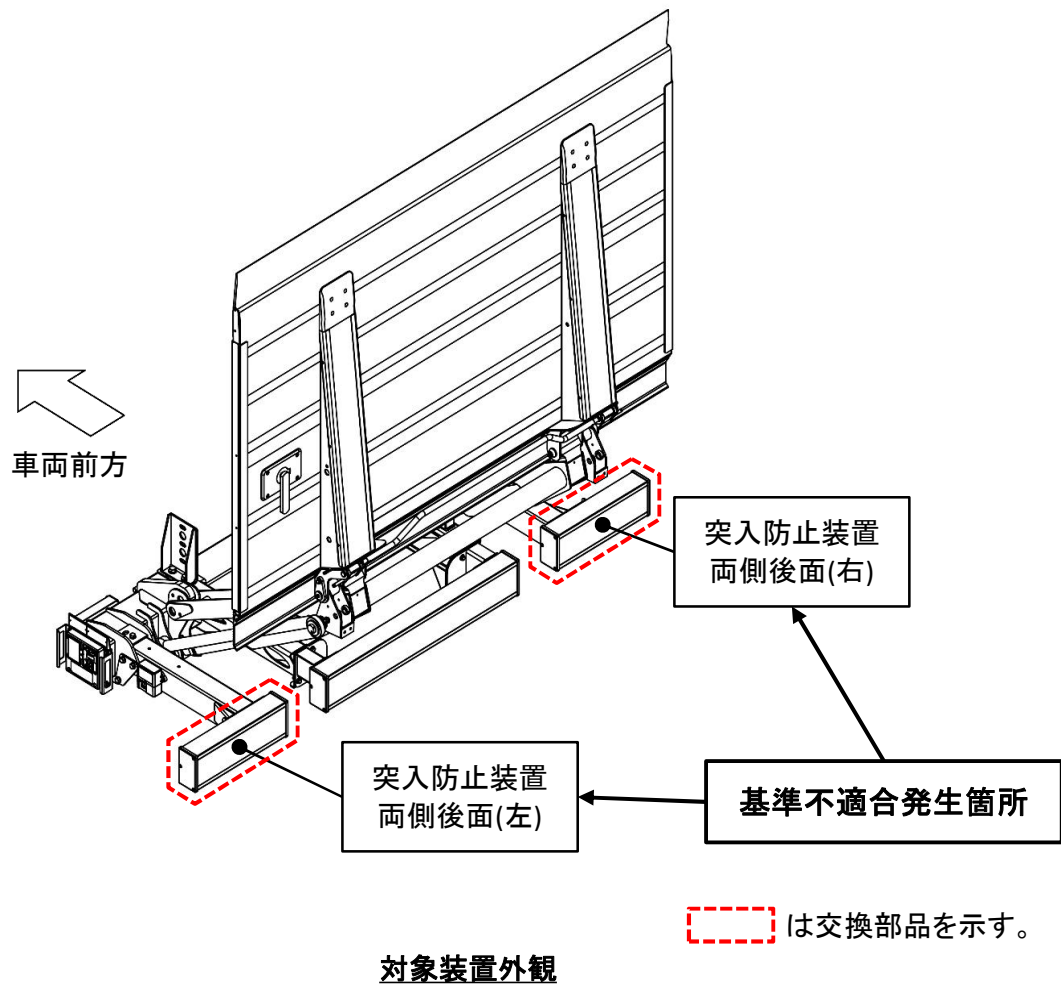

【不具合の内容】

3分割式突入防止装置において、設計時の確認が不十分なため、全幅2,000mm以上の自動車に装着した場合、当該装置の両側後面の有効表面積が 420cm^2 を満たさない。そのため、保安基準第18条の2に適合しない。

【改善の内容】

全車両、突入防止装置の両側を対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.5572のステッカーを貼付する。