


## 改善箇所説明図

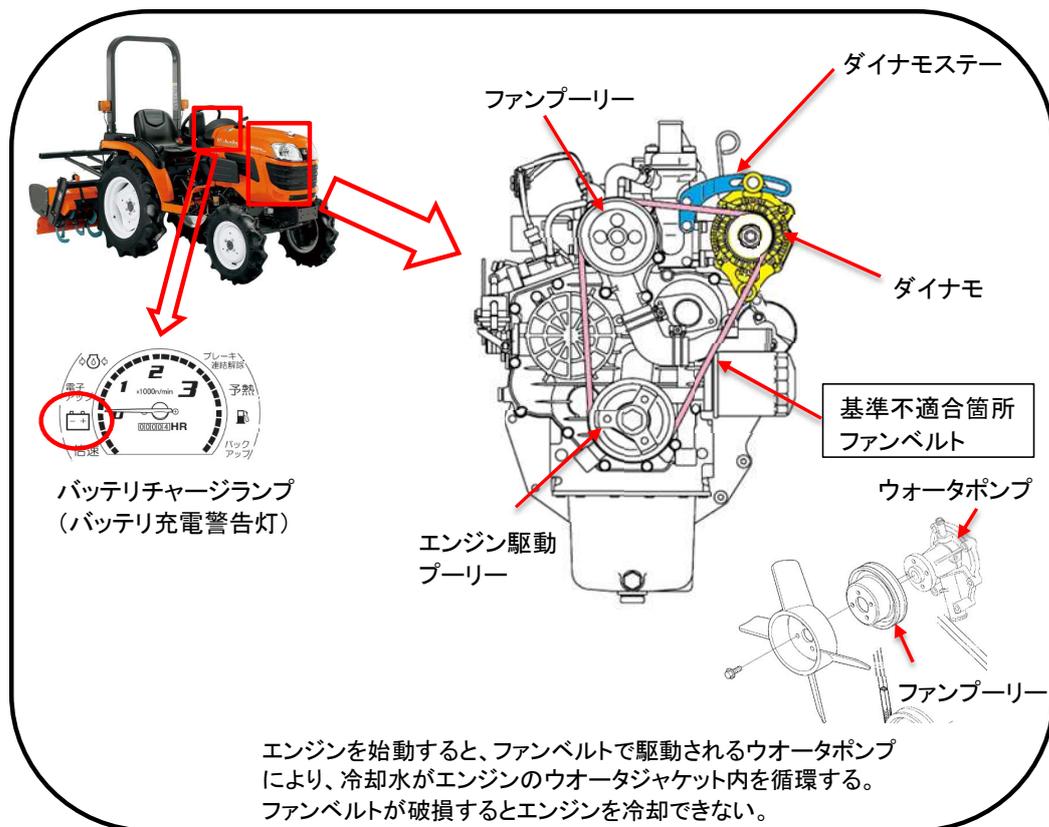

不具合内容:

農耕トラクタのファンベルトにおいて、製造時のベルト張り調整が不適切なため、ベルト張力が過張力になっているものがある。そのため、当該ベルトが破断し、ダイナモやウォータポンプが停止してバッテリーチャージランプが点灯し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、ファンベルトとダイナモステーを新品に交換する。その後、規定のたわみ量にファンベルトを張り調整する。

改善後の識別:

銘板の製造(車台)番号の左側に黄色マーキングをする。

