

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月28日

リコール届出番号	5589	リコール開始日	令和6年11月29日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ローダンプのリヤコンビネーションランプにおいて、ランプ配置の検討が不十分であったため、走行中に後輪が巻き上げた氷雪等が当該ランプ裏のシール部に堆積して塊状になることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シールが変形してランプ内部に水が浸入し、尾灯および制動灯が常灯あるいは不灯になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプを対策品と交換する。		
不具合件数	55件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	3BD-S510P	「ハイゼット トラック」	S510P-0421859～S510P-0540167 令和3年12月24日～令和5年9月26日	5,083	ローダンプ
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月24日～令和5年9月26日	(計 5,083 台)	