

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月5日

リコール届出番号	5591	リコール開始日	令和6年12月6日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 執行役員・社長 佐藤 恒治 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（AHSユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援装置のAHS※において、配光を制御するAHSユニットのリフレクタ取付部の強度検討が不十分だったため、加工油が付着した状態での高温環境下で長時間使用すると亀裂が生じることがある。そのため、亀裂が進行して破損し、警告メッセージが表示され、走行用前照灯が点灯しなくなるおそれがある。 ※アダプティブハイビームシステム：周辺環境と運転状況に応じて、ハイビームの配光を制御し、前方視界確保を補助するシステム		
改善措置の内容	使用者に当該不具合について周知し、警告メッセージが表示された場合は、左右前照灯の製造番号を点検し、該当する場合はAHSユニットを対策品と交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、使用者に改めて案内し対策品に交換する。		
不具合件数	50件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-AGL20W 3BA-AGL20W	「RX300」	AGL20-0012775～AGL20-0026174 令和元年 8月 1日～令和 4年 9月21日	4,599	AHS付車
	DBA-AGL25W 3BA-AGL25W		AGL25-0008592～AGL25-0011859 令和元年 8月 2日～令和 4年 9月16日	1,530	
	DAA-GYL20W 6AA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0009301～GYL20-0017099 令和元年 8月 2日～令和 4年 9月22日	4,315	
	DAA-GYL25W 6AA-GYL25W		GYL25-0018206～GYL25-0027906 令和元年 8月 1日～令和 4年 9月22日	6,747	
	DAA-GYL26W 6AA-GYL26W	「RX450hL」	GYL26-0002894～GYL26-0005984 令和元年 7月17日～令和 4年 9月21日	1,875	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 7月17日～令和 4年 9月22日	(計19,066台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。