

令和 6 年 1 2 月 5 日

物流・自動車局 審査・リコール課

トヨタ自動車株式会社による自主改善の実施について

トヨタ自動車株式会社から、後付け用品として販売したトレーラーヒッチを装着した車両において、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 6 年 1 2 月 6 日（金）
不具合の内容	後付け用品として設定したトレーラーヒッチにおいて、 ①リヤコンビネーションランプを制御するトレーラーヒッチコンバータの回路を誤ったため、制動時にトレーラーの制動灯と方向指示器が同時に点灯する。また、制動時に方向指示器を作動した際、指示方向の指示器は点滅するが、反対側は点灯したままとなる。 ②リヤコンビネーションランプを制御するトレーラーヒッチコンバータの設定を誤ったため、制動時にトレーラーの制動灯と方向指示器が同時に点灯する。
自主改善の内容	①対象車両について、当該コンバータを改善品に交換する。 ②対象車両について、当該コンバータを取外す。
不具合件数	3 件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・対象部品の購入者が特定できたものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者向けに日整連発行の機関誌に掲載する。

自主改善対象部品

部品名称	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
トレーラーヒッチ コンバータ	81980- 60220	トヨタ ランドクルーザー 「3DA-GDJ250W、3BA-TRJ250W」 ①12.3 インチメータディスプレイ搭載車両 ②7 インチメータディスプレイ搭載車両 上記車種で、当該用品を後付けした車両が対象。 用品出荷期間： 令和 6 年 5 月 16 日～令和 6 年 10 月 10 日	380 個	
計 1 製品	計 1 品番	合 計	380 個	

注）車両に取付けられていない部品も対象

【問い合わせ先】

トヨタ自動車株式会社

トヨタお客様相談センター

TEL 0800-700-7700

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・筑紫
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）