


改善箇所説明図

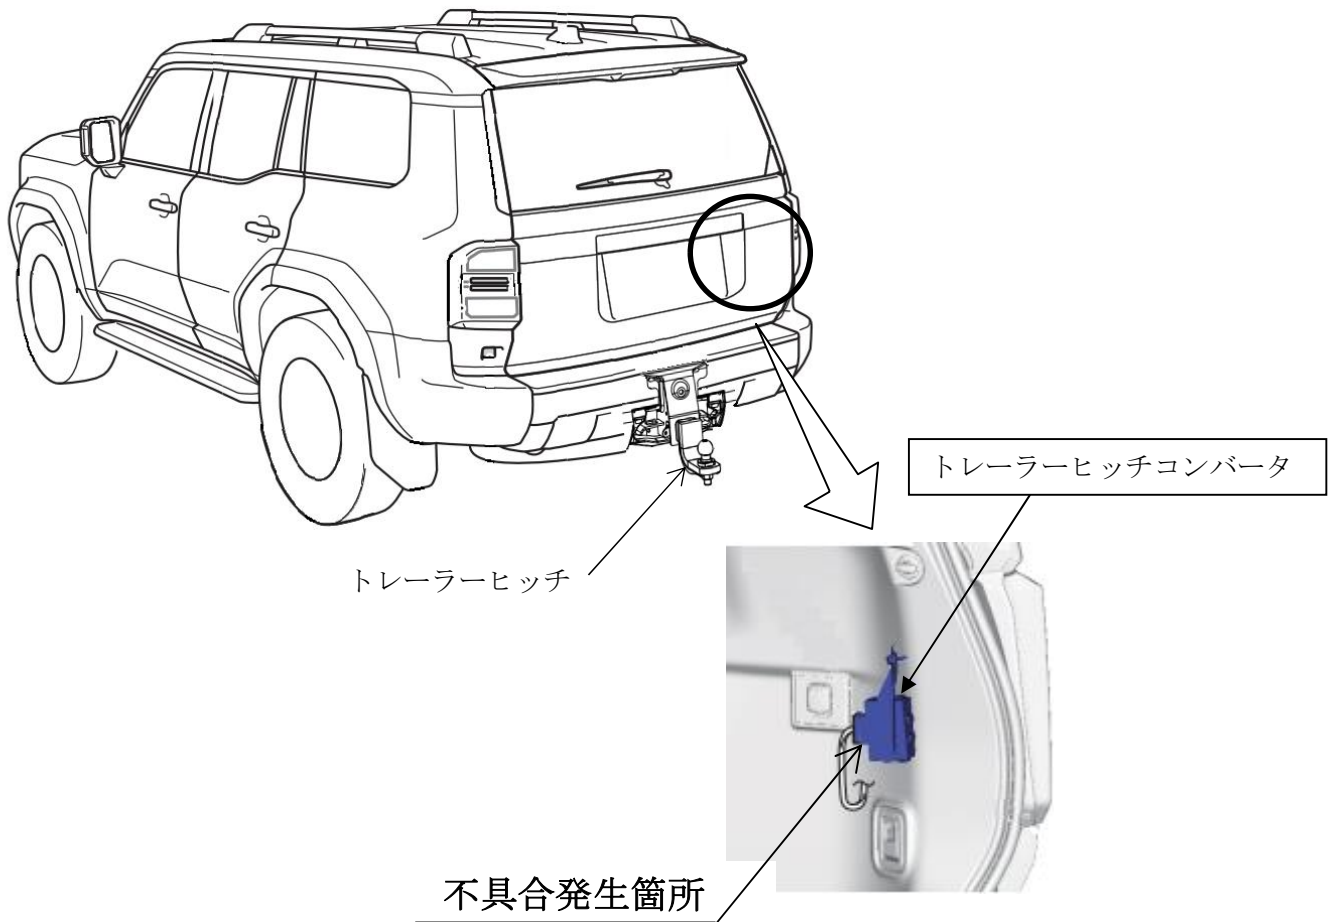

注：□ は交換部品を示す。

後付け用品として設定したトレーラーヒッチにおいて、

- ① リヤコンビネーションランプを制御するトレーラーヒッチコンバータの回路を誤ったため、制動時にトレーラーの制動灯と方向指示器が同時に点灯する。また、制動時に方向指示器を作動した際、指示方向の指示器は点滅するが、反対側は点灯したままとなる。
- ② リヤコンビネーションランプを制御するトレーラーヒッチコンバータの設定を誤ったため、制動時にトレーラーの制動灯と方向指示器が同時に点灯する。

改善の内容

- ① 対象車両について、当該コンバータを改善品に交換する。
- ② 対象車両について、当該コンバータを取外す。

識別：改善済車両には車台番号末尾の右に黄色ペイントを塗布する。