

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年12月6日

リコール届出番号	5579	リコール開始日	令和6年12月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 作業機品質保証部 TEL:072 - 260 - 9149	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(テンションボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、設計検討が不十分なため、走行ベルトにテンションを掛けるテンションボルト構成部品の寸法精度が不適切となり、ホルダに強干渉することがある。そのため、機械稼働による振動や衝撃により、干渉部へ繰り返し応力が掛かり、最悪の場合、テンションボルトが折損し、走行ベルトにテンションが掛からず走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	以下対策を実施した部品へ全数交換する。 ①L字金具開き角度に幾何公差を追加したもの。 ②ホルダにおいて、前後方向に加え、左右方向にも回転するよう支点を追加し、形状変更したもの。 ③テンションボルトのネジ部サイズをM12⇒M14へ変更し、併せてネジ部と本体を溶接接続から削り出しの一体物としたもの。		
不具合件数	圃場私有地内 10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDP-C523	DR595	KBH12100AN6C10007~KBH12100LR6A10290 平成30年9月10日 ~令和3年3月3日	14	販売名:DR595 (区分:S-PFQW2)
	-		KBH12100AN6C10001~KBH12100LR6A10610 平成30年8月9日 ~令和5年10月19日	596	販売名: DR595 (区分:S-PFQW2以外)
	YDR-C615	DR6130	KBH11700PN6C10001~ KBH11700CP6M10518 平成30年7月5日 ~令和2年5月25日	216	販売名:DR6130 (区分:S-PFQW)
	-		KBH11700PN6C10002~ KBH11700CP6M11215 平成30年7月6日 ~令和5年10月3日	999	販売名:DR6130 (区分:S-PFQW以外)
	-		KBH12400EN6F30001~ KBH12400CR6A30089 令和元年6月18日 ~令和5年10月17日	89	販売名: DR6130A
	-		KBH11800PN6C20001~KBH11800CP6M20961 平成30年7月10日 ~令和5年10月17日	961	販売名: DR6115
	YDR-C701	DR7130	KBH12600EN6F10002~ KBH12600CP6K10093 令和4年6月10日 ~令和5年9月27日	44	販売名: DR7130 (区分: SX-PFQW2)
	-		KBH12600EN6F10001~ KBH12600CP6K10094 令和4年6月8日 ~令和5年10月10日	50	販売名: DR7130 (区分SX-PFQW2以外)
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月5日 ~令和5年10月19日	計2969台	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。