

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

警光灯において、ハーネスの防水性が不適切なため、電線内に雨水等が浸入し、車両側面用の警光灯制御ユニットの回路ショートが発生することがある。そのため、側面および後部等の警光灯用のヒューズが溶断し、車両前側上部の警光灯は問題ないが、それ以外の警光灯が点滅しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車両側面の警光灯（制御ユニットおよびハーネス一体）を対策品に交換する。

識別：黒色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。