


## 改善箇所説明図

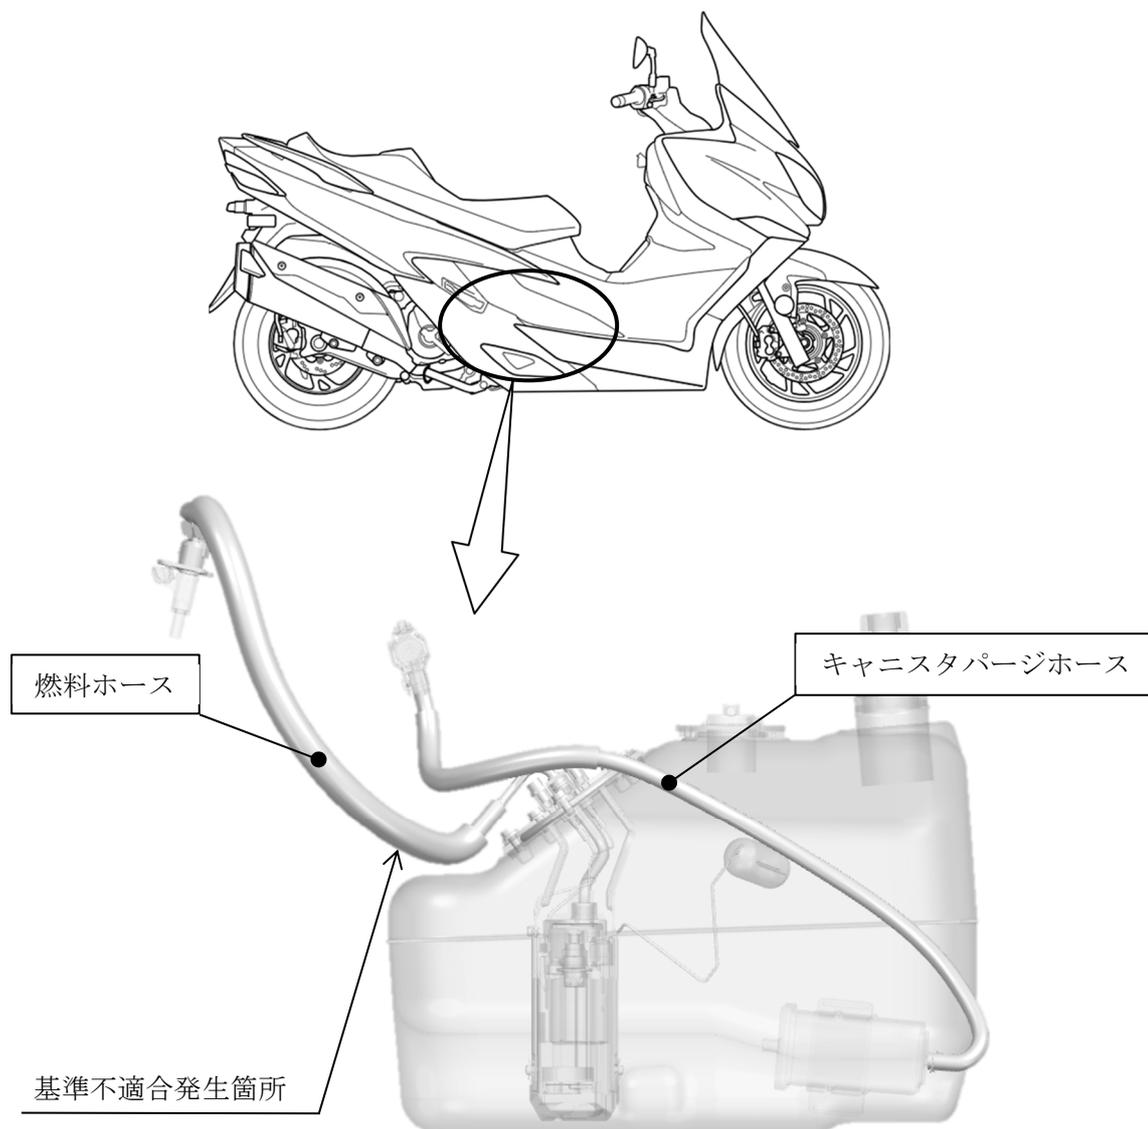

燃料ホースにおいて、製造時の組付け作業が不適切なため、燃料ホースの金具部分が変形し、正しい位置に配管されていないものがある。そのため、当該ホースが燃料蒸発ガス抑制装置のキャニスタパージホースと接触することで摩耗し、最悪の場合、穴が開いて燃料が漏れるおそれがある。

### 改善内容

全車両、燃料ホース（金具部分も含む）とキャニスタパージホースを新品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：シート下の車両右側の車枠に緑色のシールを貼付する。