


改善箇所説明図

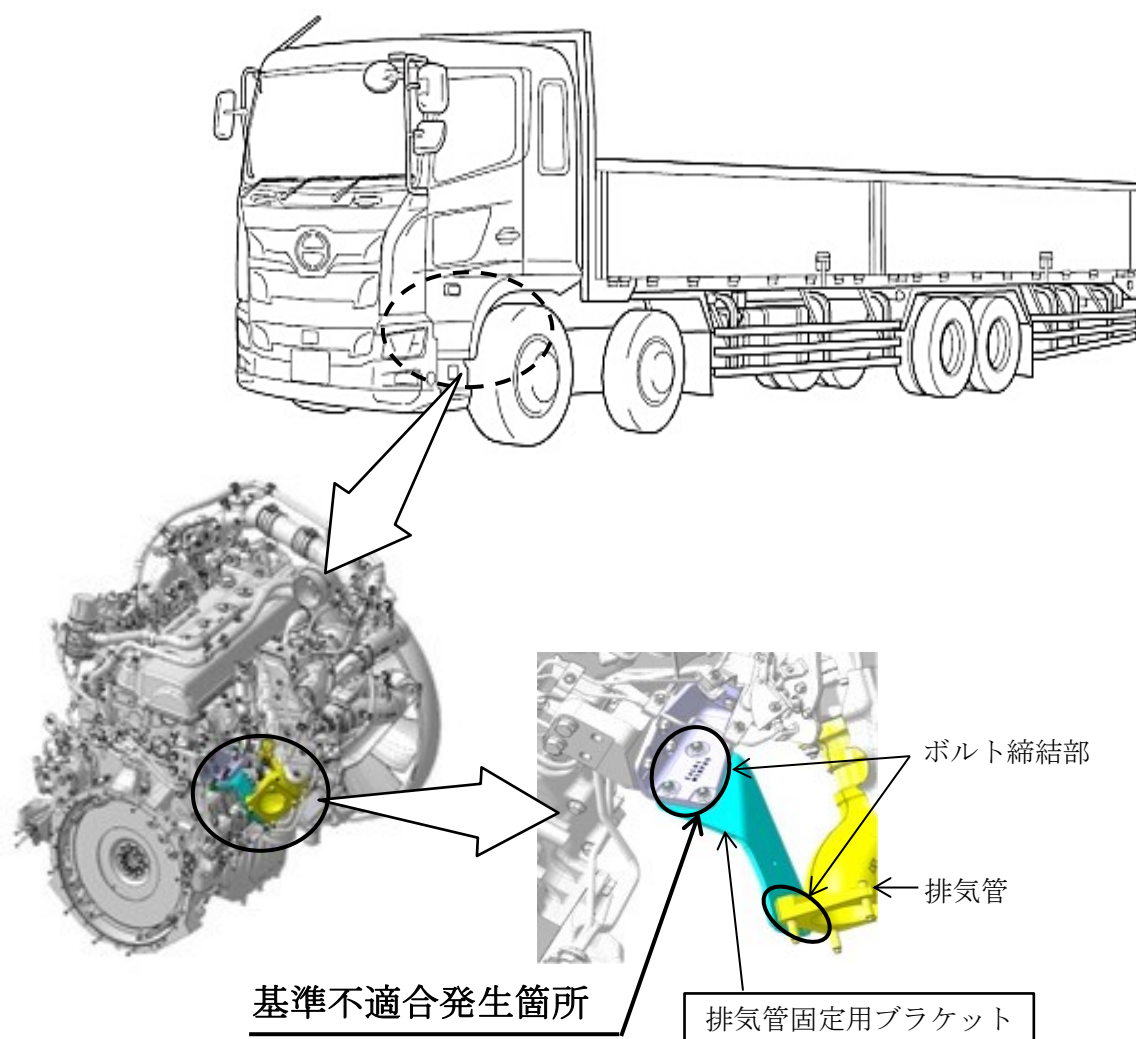

注：□は交換する部品を示す。

大型トラックの排気管固定用ブラケットにおいて、取付けボルト締結部の塗装膜厚が不適切なため、エンジンからの熱により膜厚が薄くなり、当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブラケットが脱落し他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には運転席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上側中央部に黒色ペイントを塗布する。