


改善箇所説明図

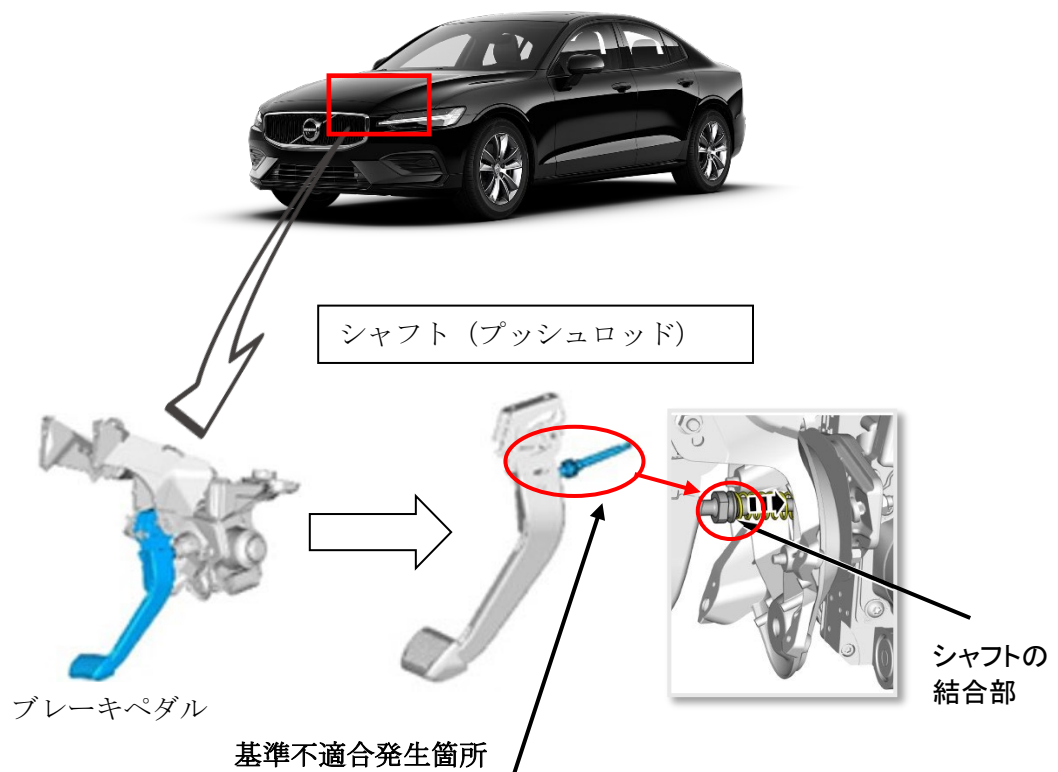

ブレーキペダルとブレーキブースターに連結するシャフトにおいて、部品製造機器の設定が不適切なため、当該シャフトの結合部が仕様どおりに組み付けられていないものがある。そのため、使用過程で結合部のネジが緩むことによりブレーキペダルの操作感が変化すると共に異音が発生する可能性がある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、結合部が外れ、ブレーキペダルでの操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シャフトの結合部を正規な仕様に組み付け直す。

識別

作業完了車は、助手席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。