

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年1月22日

リコール届出番号	5601	リコール開始日	令和7年1月23日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	36件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0144947～AGH30-0209646 平成29年 7月 6日～平成30年 8月31日	44,514	
	DBA-AGH35W		AGH35-0023190～AGH35-0030126 平成29年10月24日～平成30年 8月31日	5,002	
	DAA-AXVH70	「カムリ」	AXVH70-1044722～AXVH70-1050151 平成31年 3月14日～令和元年 7月19日	4,999	
レクサス	DBA-URZ100	「LC500」	URZ100-0001250～URZ100-0003696 平成29年 7月13日～令和元年 6月25日	36	
	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0009530～GYL20-0009549 令和元年 9月 7日～令和元年 9月 9日	4	
	DAA-GYL25W		GYL25-0018228, GYL25-0018611 令和元年 8月 1日, 令和元年 9月 7日	2	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
レクサス	DAA-GYL26W	「RX450hL」	GYL26-0003198～GYL26-0003237 令和元年 9月 7日～令和元年 9月10日	3	
	6AA-AXZH10	「ES300h」	AXZH10-1002358, AXZH10-1002461 平成31年 1月30日	2	
ダイハツ	DAA-AXVH70N	「アルティス」	AXVH70-1045203～AXVH70-1050081 平成31年 3月19日～令和元年 5月30日	15	
	(計9型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 7月 6日～令和元年 9月10日	(計54,577台)	

(備考) 本件は、令和2年10月28日付け届出番号「4830」および令和5年11月2日付け届出番号「5404」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。