


改善箇所説明図

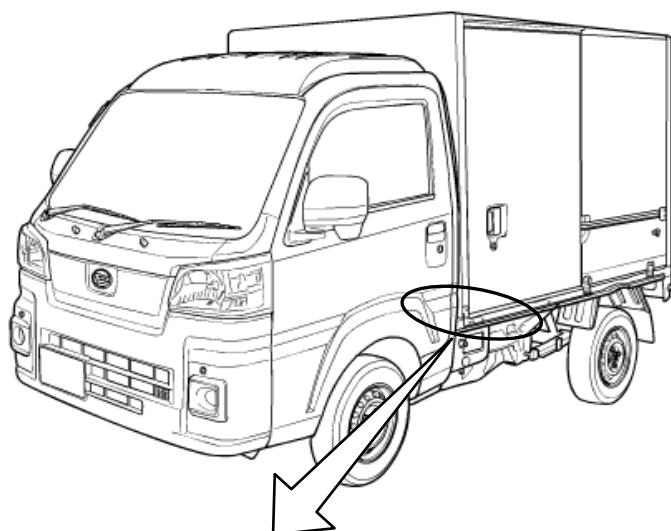

【車両下面視(改善前)】

【車両下面視(改善後)】



フロアハーネス

不具合発生箇所
配線の固定部(テープ)

ナイロンバンド

注： は追加する部品を示す。
 は必要に応じて補修する部品を示す。

保冷車のフロアハーネスにおいて、配線を固定するテープの耐熱性が不足しているため、走行中の熱によってテープが剥がれ、配線が垂れ下がることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、垂れ下がった配線が高温になった排気管と接触し、発煙するおそれがある。

改善の内容

全車両、配線を耐熱性の高いナイロンバンドで固定する。すでにテープが剥がれている場合は、必要に応じてフロアハーネスを補修する。

識別

改善済車両には、車台番号打刻1桁目の下側に黄色ペイントを塗布する。