

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和7年1月31日

改善対策届出番号	711	改善対策開始日	令和7年2月1日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	制動装置（VSAモジュレータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両挙動安定化制御システム（ビークル スタビリティ アシスト：VSA）において、エアコン停止制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ倍力装置への負圧供給が低下することがある。 また、ブレーキ倍力装置への負圧が不足した際にブレーキペダルの操作力を補助するブレーキ液圧制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ液圧を適切に調整できないことがある。 そのため、ブレーキ倍力装置の負圧が不足した場合やブレーキ液圧を適切に調整できない場合に、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、VSAモジュレータのプログラムを対策プログラムへ書き換える。		
不具合件数	85件	事故の有無	軽微な物損：1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	6BA-JF5	「N-BOX」 「N-BOX CUSTOM」	JF5-1000010～JF5-1144569 令和5年9月12日～令和6年11月20日	141,266	
			JF5-2000008～JF5-2056409 令和5年9月14日～令和6年11月18日	56,402	
			JF5-8000002～JF5-8003166 令和5年10月20日～令和6年11月19日	3,135	
		「N-BOX JOY」	JF5-5000007～JF5-5004644 令和6年8月21日～令和6年11月18日	4,066	
			JF5-6000004～JF5-6003510 令和6年8月21日～令和6年11月18日	3,184	
	6BA-JF6	「N-BOX」 「N-BOX CUSTOM」	JF6-1000006～JF6-1025071 令和5年9月12日～令和6年11月18日	24,983	
			JF6-2000010～JF6-2010345 令和5年9月14日～令和6年11月18日	10,324	
			JF6-8000005～JF6-8000901 令和5年10月23日～令和6年11月14日	893	

車 名	型 式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備 考
ホンダ	6BA-JF6	「N-BOX JOY」	JF6-5000003～JF6-5000877 令和 6 年 8 月 21 日～令和 6 年 11 月 14 日	761	
			JF6-6000007～JF6-6000749 令和 6 年 8 月 21 日～令和 6 年 11 月 15 日	725	
	(計 2 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5 年 9 月 12 日～令和 6 年 11 月 20 日	(計 245,739 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
V S A モジュレー タ A S S Y	57100-32R-J05	令和 6 年 1 月 18 日～令和 6 年 12 月 22 日	5	「N-BOX」 「N-BOX CUSTOM」 「N-BOX JOY」
	57100-32T-J05	令和 5 年 12 月 24 日～令和 6 年 12 月 14 日	5	
	57100-32V-J05	令和 6 年 12 月 3 日	1	
合計			(計 11 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。