


改善箇所説明図

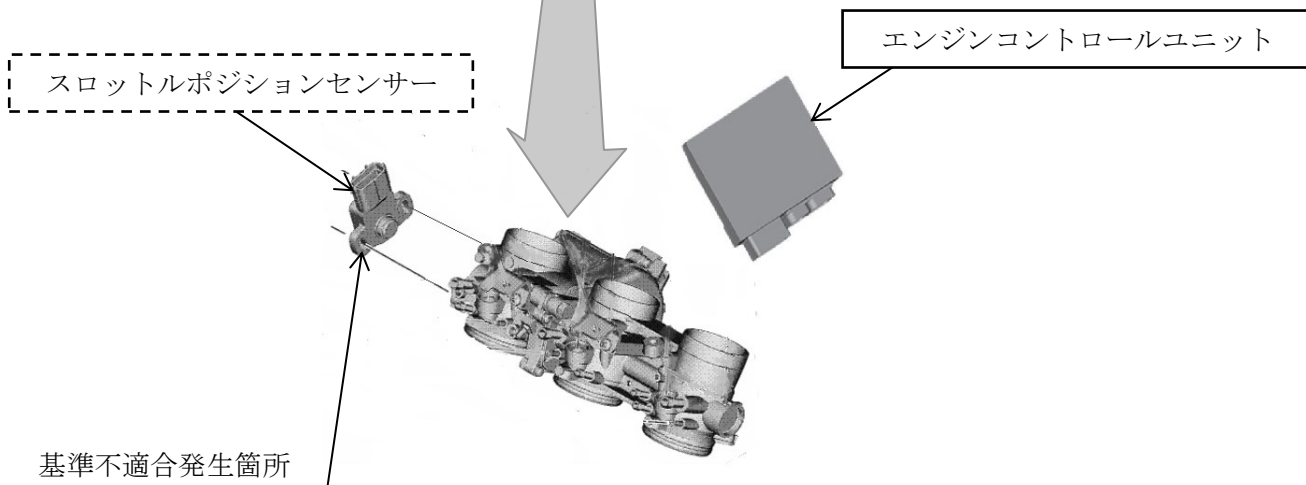

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルポジションセンサーの接点部が微小な動きを繰り返すことで早期に摩耗し、摩耗粉が堆積することがある。そのため、接点部に堆積した摩耗粉により正しいスロットル開度を認識できず、エンジン回転数の変動が起こること
でエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンストするおそれがある。

改善の内容：全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、スロットルポジションセンサーを新品に交換する。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

は交換する部品を示す。