

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年2月21日

| リコール届出番号 | 外-3940 | リコール開始日 | 準備出来次第 |
|----------------------------------|---|---------|--------|
| 届出者の氏名又は名称 | Tesla Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 製造国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 問い合わせ先：0120-966-774 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 後退時車両直後確認装置(制御 ECU) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後退時車両直後確認装置について、ソフトウェアの設計が不十分なため、車両の電源ON時に逆電流により制御ECUの基板が短絡することがある。そのため、バックカメラの機能が失われ、後退時車両直後確認装置の基準を満たさなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、OTAにより対策されたソフトウェアに書き換える。なお、本不具合により書き換えが完了しない場合は、新品の制御ECUに交換する。 | | |
| 不具合件数 | 202件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | アメリカ本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者：タッチスクリーンへの表示、e-mail配信または、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2024.44.25.3かそれ以降 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|---------|--|------------------|----|
| テスラ | ZAA-3L13T | Model 3 | LRW3F7FS4RC198992~LRW3F7FS0RC321798 令和6年5月14日~令和6年9月18日 | 486 | |
| | ZAA-3L23T | | LRW3F7EK4RC198735~LRW3F7EK7RC321864 令和6年5月14日~令和6年9月20日 | 356 | |
| | ZAA-3L24PT | | LRW3F7ET5RC199031~LRW3F7ET8RC321977 令和6年5月14日~令和6年9月20日 | 172 | |
| | ZAA-YL1YT | Model Y | LRWYHCFS0RC521945~ LRWYHCFS6RC842694 令和6年4月14日~令和6年11月16日 | 1169 | |
| | ZAA-YL3YT | | LRWYHCEK8RC553379~LRWYHCEKXRC842652 令和6年5月13日~令和6年11月16日 | 328 | |
| | ZAA-YL3YPT | | LRWYHCEL7RC628520~ LRWYHCELXRC800331 令和6年7月7日~令和6年10月18日 | 48 | |
| | ZAA-SLA | Model S | 5YJSA7E54RF541165~ 5YJSA7E53RF544221 令和6年6月27日~令和6年9月17日 | 6 | |
| | ZAA-SLP | | 5YJSA7E61RF541147~ 5YJSA7E60RF544332 令和6年7月2日~令和6年9月19日 | 4 | |
| | ZAA-XLA | Model X | 7SAXCCE55RF447016~ 7SAXCCE59RF457211 令和6年5月4日~令和6年9月22日 | 24 | |
| | ZAA-XLP | | 7SAXCCE61RF450536~ 7SAXCCE69RF457010 令和6年6月28日~令和6年9月23日 | 5 | |
| | (計10型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和6年4月14日~令和6年11月16日 | (計 2598 台) | |

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。