


改善箇所説明図

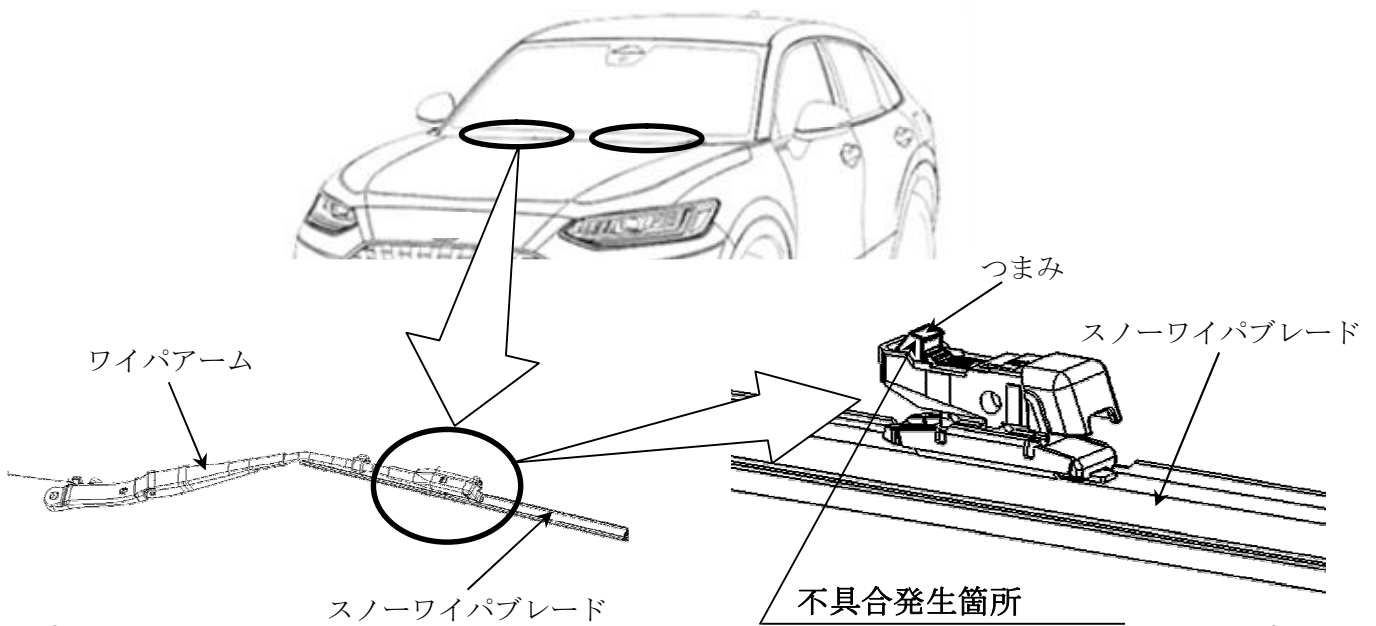

- 後付け用品として販売された前側スノーワイパブレードにおいて、
- ①当該ブレードのワイパームへの固定方法が不適切なため、前側ガラスの除雪作業でブレードのつまみが固定部から外れることがある。そのため、ワイパ作動によりワイパームからブレードが外れ、必要な視野を確保できなくなるおそれがある。
 - ②当該ブレードのアダプタとコネクタの固定方法が不適切なため、前側ワイパ作動時にブレードがガラス上の氷塊を乗り越えると当該固定部に過大な荷重が加わることがある。そのため、アダプタが破損し、ワイパ作動によりワイパームからブレードが外れ、必要な視野を確保できなくなるおそれがある

改善の内容

- ①全車両、スノーワイパブレードとワイパームをねじで固定する。
- ②全車両、アダプタとコネクタを固定するピンを追加する。
- ①②ともにワイパブレードを新品に交換する。なお、使用者へ当該不具合の内容を周知するとともに、使用時の注意点を案内する。

改善前	改善後
【08T22-***-***】	
【08T22-***-***W】	

注： は交換部品を示す。 は追加部品を示す。

識別：助手席側ドアストライカー上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布します。