

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月3日

リコール届出番号	外3944	リコール開始日	令和7年3月3日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュ株式会社 代表取締役 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社		
不具合の部位（部品名）	駆動装置（リバース制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リバース制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、ユニット内の電気コンタクトが電蝕することがある。そのため、ユニット内が過熱され、電子回路が熱損傷して機能不良となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニットの電源配線に保護リレー付き補助ワイヤハーネスを取り付ける。また、ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの報告		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L1108M6D22318 ～ WB10L1109M6E45917 令和2年6月22日 ～ 令和3年3月30日	410台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L210XM6D60851 ～ WB10L2100M6E56777 令和2年10月1日 ～ 令和3年4月23日	174台	
	8BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L110XN6F07441 ～ WB10L1109R6K40845 令和3年10月6日 ～ 令和6年6月12日	275台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L2106N6F40443 ～ WB10L2105R6K19173 令和4年1月17日 ～ 令和6年4月30日	225台	

BMW	SBL-R187A	「BMW R18 B」	WB10L3107N6E38848 ～ WB10L3108R6K49211 令和3年4月7日 ～ 令和6年7月1日	233 台	
		「BMW R18 Roctane」	WB10N6108R6H54468 ～ WB10N6100R6J40947 令和5年4月25日 ～ 令和5年11月17日	156 台	
		「BMW R18 Transcontinental」	WB10L4104N6E49974 ～ WB10L4101R6K27878 令和3年4月14日 ～ 令和6年5月17日	211 台	
(計2型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年6月22日 ～ 令和6年7月1日	(計 1,684 台)		

【備考】本届出は、令和6年10月18日付け「届出番号 外3891」にて暫定措置のリコールの届出において、原因が明確になったこと及びその恒久対策が決定したことから再度リコールを実施するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。