


## 不具合箇所説明図

製品：非金属タイヤチェーン セルフフィット  
品番：BS6、BS7、BS10、BS11、BS12、BS14

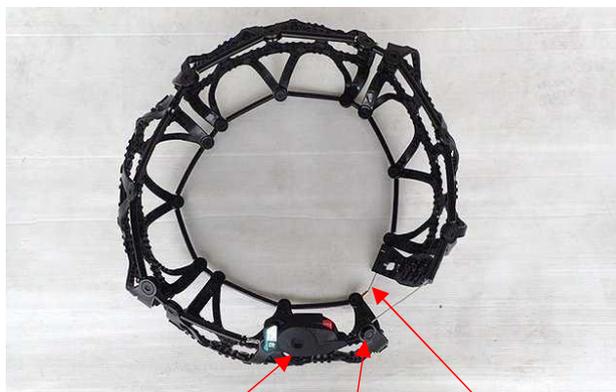

③ リール本体

② ワイヤ

① ワイヤ巻き取り部

現象1 リール本体の破損



ワイヤ巻き取りが完了前に高速で走行することにより、地面にリール本体が繰り返し打ち付けられることでリール本体が破損する。

現象2 ワイヤ巻き取りモードにならない



巻き取りモードにする際に矢印方向に引く必要があるが力が必要で引けない場合がある。

現象3 取付けの際の製品破損



製品取付けの際、巻き取りモードにしていない、または、手繰り寄せ不足により、製品がタイヤから車両内側に大きくずれることで車両に引っかかり破損する。

### 不適合の内容

非金属タイヤチェーンにおいて、取付方法が複雑なため、使用者による取り付けができない、または、適切になされないおそれがある。そのため、ワイヤの巻き取りが不十分な状態で走行すると、タイヤチェーンが破損するおそれがある。

### 改善の内容

全品回収し、返金または交換をする。

なお、「返金」については、令和7年3月31日をもって終了とする。