

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月3日

リコール届出番号	5623	リコール開始日	令和7年3月10日
届出者の氏名又は名称	古河ユニック株式会社 問い合わせ先:技術サービス課 代表取締役社長 山川 賢司 TEL:043-485-5116		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席メータパネルの作動状態表示装置において、補助方向指示器の設定が不適切なため、前面または後面に備える方向指示器に異常が発生した場合、点滅回数が増減せず、運転者が異常を認識できない。 そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、補助方向指示器の電球を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	初号機となる型式の初品品質確認時による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・改善実施済車には、車両助手席側ドア開口部のドアストライカー付近へ識別用のシールを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-NPR88AM	エルフ	NPR88-7033728 令和6年10月2日	1	UC-01N系
	2PG-NPR88YM		NPR88Y-7014896～NPR88Y-7016870 令和6年2月16日～令和6年9月17日	3	UC-01N系, UC-28系
	2RG-NPR88AM		NPR88-7027897～NPR88-7039499 令和5年11月6日～令和7年1月17日	242	UC-01N系, UC-28系, UC-28N系, UC-35N系
	2RG-NPR88YM		NPR88Y-7013629～NPR88Y-7018033 令和5年11月7日～令和6年12月24日	107	UC-01N系, UC-28系, UC-28N系, UC-35N系
	2TG-NPR88AM		NPR88-7028502～NPR88-7039454 令和5年11月17日～令和7年1月14日	148	UC-01N系, UC-28系, UC-35N系
	2RG-FRR90S4	フォワード	FRR90-7206015～FRR90-7208409 令和6年10月30日～令和7年1月8日	2	UC-41系
マツダ	2TG-LPR88AM	タイタン	LPR88-7000379～LPR88-7000490 令和6年1月11日～令和6年11月18日	10	UC-01N系, UC-35N系
	2RG-LPR88AM		LPR88-7000376～LPR88-7000531 令和6年1月10日～令和6年10月25日	10	UC-01N系, UC-35N系
ニッサン	2RG-APR88AM	アトラス	APR88-7000430～APR88-7000515 令和6年6月3日～令和6年10月7日	3	UC-35N系
	2RG-APR88YM		APR88Y-7000020 令和6年9月6日	1	UC-35N系
	2TG-APR88AM		APR88-7000417～APR88-7000549 令和6年3月6日～令和6年12月13日	16	UC-01N系, UC-35N系
UD トラックス	2RG-BPR88YM	カゼット	BPR88Y-7000015 令和6年10月16日	1	UC-28系
	(計12型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年11月6日～令和7年1月17日	(計544台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。