



改善箇所説明図



図は左ハンドル車

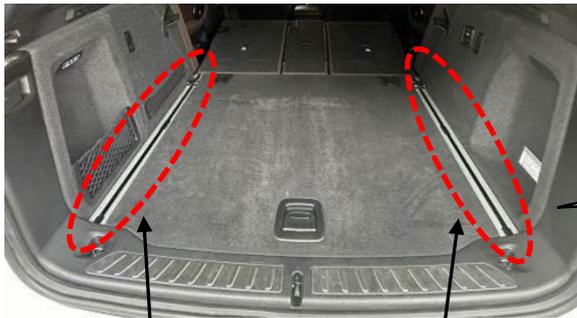

基準不適合発生箇所
固定レール

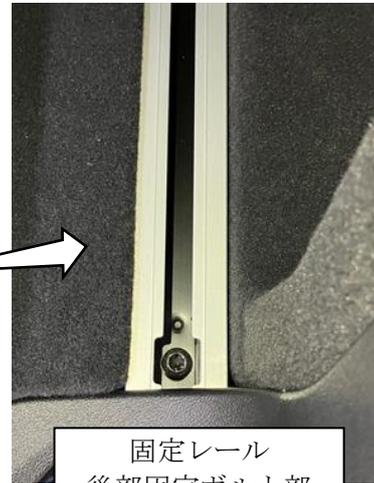

固定レール
後部固定ボルト部

不具合の内容

ラゲッジルームの荷物固縛用の固定レールにおいて、車体と締結するボルトにかかる強度検討が不十分なため、車両の後面が衝突により衝撃を受けた際、固定レールの最後部を固定しているボルトが折損して固定レールが前方に押し出されることがある。そのため、後部座席の乗員に固定レールが接触し、負傷するおそれがある。

全車両、固定レールの後部ボルトを対策品に交換し、専用のワッシャを新たに追加する。

識別：左フロントドアアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄色ペンを塗布する。

注) は、修正する部位を示す。