

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年3月14日

リコール届出番号	5628	リコール開始日	令和7年3月14日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位 (部品名)	事故自動緊急通報装置 (テレマティクスコントロールユニット)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	事故自動緊急通報装置において、テレマティクスコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、通話接続中に圏外で接続が途切れた後、圏内に入っても自動で再接続しない。そのため、保安基準に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、テレマティクスコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内試験による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール、アプリ等で通知する。 または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-FL4	「シビック」	FL4-1200010～FL4-1201637 令和6年8月8日～令和7年1月14日	1,624	
	5BA-FL1		FL1-1300030～FL1-1301521 令和6年8月8日～令和7年1月14日	1,488	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年8月8日～令和7年1月14日	(計3,112台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
テレマティクスコントロールユニット	8B110-T20-J25	令和7年1月20日、令和7年2月3日	2	「シビック」
合計			(計2個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。