


改善箇所説明図

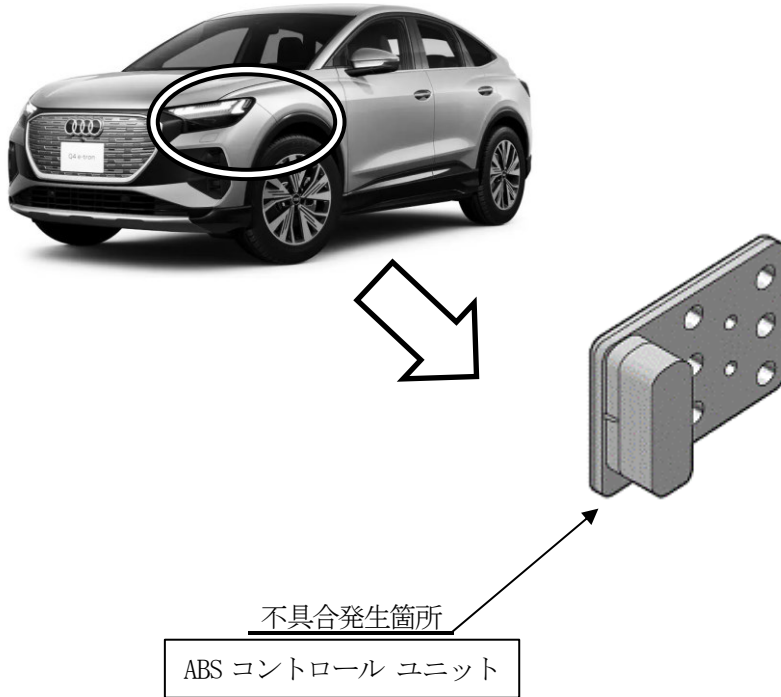

注：□ は、プログラムを更新する部品を示す。

ABS コントロールユニットにおいて、プログラムの設計検討が不十分なため、車両停止時に特定の条件下でトランスミッションのギヤの位置がN(ニュートラル)になるとともに、パーキングブレーキが解除されることがある。そのため、駐車中に車両が動きだすおそれがある。また、ギヤがNになっているにもかかわらず、Pポジションの表示がされたままになり、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ABS コントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別：「454R」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。