


改善箇所説明図

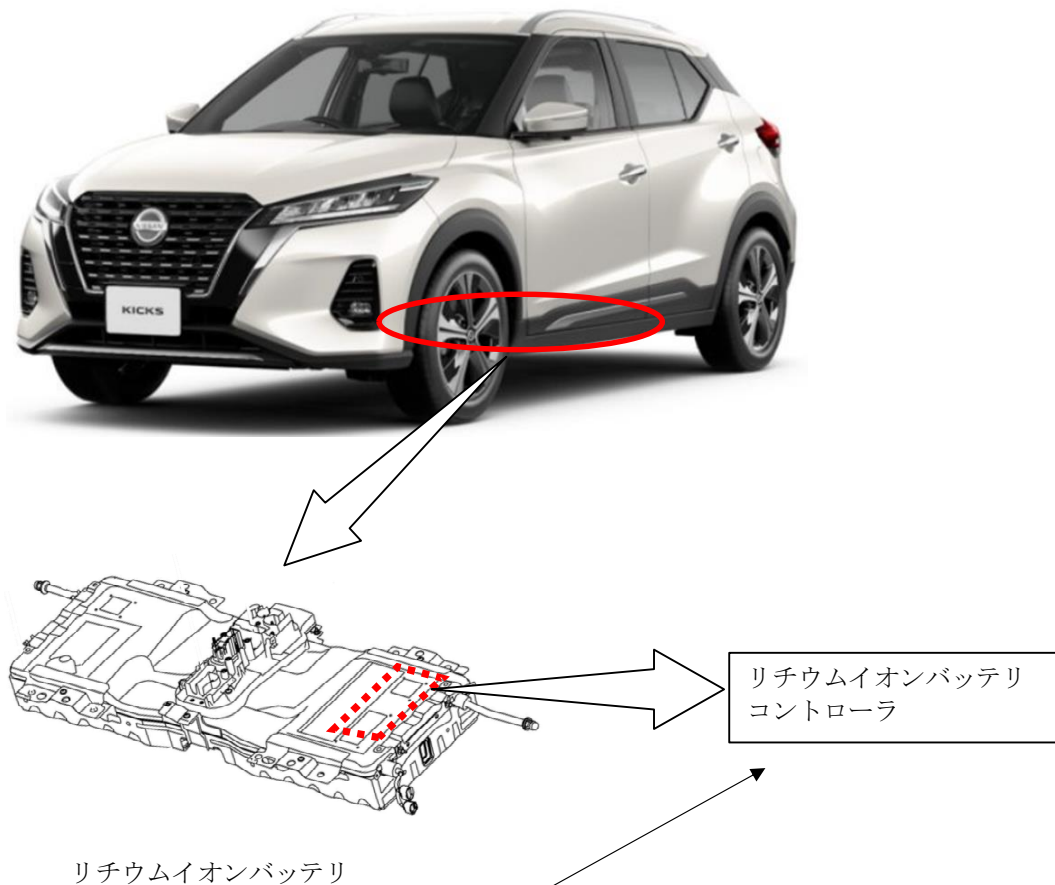

基準不適合発生箇所

リチウムイオンバッテリーコントローラにおいて、制御プログラムが不適切なため、バッテリー充電状態を正確に把握できなくなることがある。そのため、メーターに表示されているリチウムイオンバッテリー残量計が増減をくりかえし、そのままの状態で行続けると、e-POWERシステム警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリー残量不足と誤判定されることで駆動用モータへの出力を停止し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、リチウムイオンバッテリーコントローラの制御プログラム部番を確認し、対象のものは対策プログラムに書き換える。

識別：赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、制御プログラムを修正する部品を示す。