


# 改善箇所説明図

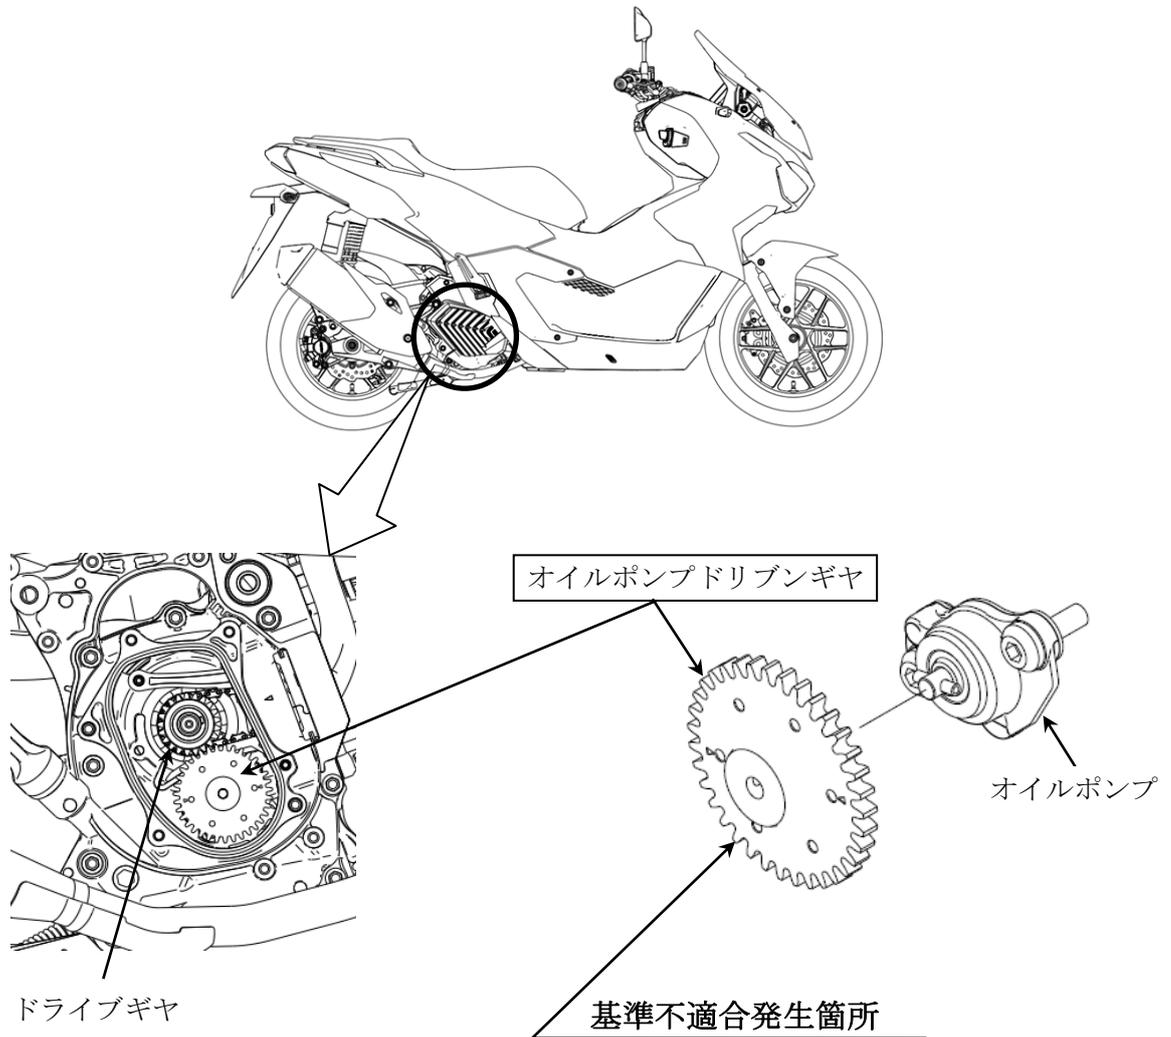

原動機において、オイルポンプドリブンギヤの材料および成型が不適切なため、ドリブンギヤが傾くものがある。また、ドライブギヤの歯面が粗いものがある。そのため、噛み合う際にドリブンギヤが摩耗して異音が発生し、そのまま使用を続けると、ギヤが破損し油圧が低下して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して走行不能となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、オイルポンプドリブンギヤを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。