

連絡先

物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111

内線 42361

アドレス

<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和 7 年 3 月 27 日

リコール届出番号		外-3972		リコール開始日： 令和 7 年 3 月 27 日		
届出者の氏名又は名称		トライアンフモーターサイクルズジャパン株式（製作国： イギリス） 会社（製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社） 代表取締役 大貫陽介（問い合わせ先： 03-6453-9810）				
不具合部位（部品名）		電気装置(発電機の配策)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因		発電機のコネクターにおいて、配策が不適切なため、コネクター付近の配線が湾曲し、コネクター内の隔壁に圧力がかかっているものがある。そのため、発電やバッテリーの状態によりコネクター内のピンが熱を持ち、そのまま使用を続けると、ピンが隔壁を貫き、隣接しているピンと接触することにより短絡し、最悪の場合、火災となるおそれがある。				
改善措置の内容		全車両、発電機の配線にセパレータークリップを追加する。なお、発電機のコネクターに不具合が発生している場合は、当該コネクターを含む配線一式を新品に交換する。				
不具合件数		7 件		事故の有無 1 件		
発見の動機		市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置		● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間		リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-DGJ900	「ボンネビル T100」	SMTDAD70GDNAF5570 ～ SMTDAD70GDPBE3714 令和 3 年 2 月 3 日 ～ 令和 4 年 6 月 24 日		252	
		「ストリートツイン」	SMTDAD74GDLAC0124 ～ SMTDAD74GDPBE4981 令和 2 年 4 月 29 日 ～ 令和 4 年 7 月 7 日		352	
		「ストリートスクランブラー」	SMTDAD78GDNAF9948 ～ SMTDAD78GDPBF1861 令和 3 年 2 月 13 日 ～令和 4 年 8 月 11 日		267	
	2BL-DHJ1200	「ボンネビル T120」	SMTDAD75HWMAC6156 ～ SMTDAD75HWNAT9674 令和 2 年 7 月 17 日 ～ 令和 3 年 5 月 28 日		63	
	8BL-DGJ900	「ボンネビル T100」	SMTDAD70GDPBD0711 ～ SMTDAD70GDRBS9072 令和 4 年 5 月 21 日 ～ 令和 5 年 11 月 29 日		387	

トライア ンプ	8BL-DGJ900	「スピードツイン 900」	SMTDAD74GDPBE5004 ～ SMTDAD74GDRBS9476 令和 4 年 7 月 7 日 ～ 令和 5 年 11 月 30 日	862	
		「スクランブラー 900」	SMTDAD78GDPBC5105 ～ SMTDAD78GDRBS7639 令和 4 年 5 月 9 日 ～ 令和 5 年 11 月 26 日	285	
	8BL-DHJ1200	「ボンネビル T120」	SMTDAD75HWNAG4568 ～ SMTDAD75HWRBS9690 令和 3 年 3 月 4 日 ～ 令和 5 年 12 月 1 日	1467	
	(計 4 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体範囲) 令和 2 年 4 月 29 日 ～ 令和 5 年 12 月 1 日	(計 3935 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下 6 桁を基に区分けしています。